

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP), Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP) que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RDPA 026 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento

Município: Santa Maria de Jetibá
Trecho: São Sebastião de Baixo – Caramuru – Escola IFES
Extensão: 16,30 km
Região: 02 – Central Serrana

Dezembro / 2022

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP), Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP) que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RDPA 026 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento

Município: Santa Maria de Jetibá
Trecho: São Sebastião de Baixo – Caramuru – Escola IFES
Extensão: 16,30 km
Região: 02 – Central Serrana

Elaboração: Dynatest Engenharia Ltda.
Objeto: Atividades técnicas, com destaque para os serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Pavimentação, Conservação e Projetos das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo (Programa de Pavimentação de Estradas Rurais) do Governo do Estado do Espírito Santo.
Contrato: Contrato nº 849/2022
Concorrência: Edital de Concorrência nº 001/2020

Dezembro / 2022



CONTROLE DE REVISÃO			
Revisão	Data	Descrição	Elaboração
0	22/11/2022	Emissão inicial	Leonardo Preussler
01	12/12/2022	Revisão Geral	Leonardo Preussler



SUMÁRIO

1	Apresentação.....	5
2	Mapa de situação	6
3	Introdução	7
4	METODOLOGIA UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES DE CAMPO	8
4.1	Levantamento Deflectométrico (FWD).....	8
4.2	Levantamento Funcional - Cálculo do Índice de Gravidade Global	12
5	Diagnóstico	15
6	Recomendações de Intervenção	21
6.1	Estimativa da Vida Útil Remanescente	21
6.2	Matriz de Intervensões.....	24
6.3	Estimativas de Intervenção e Análise de Vida Remanescente	27
6.4	Estimativas Orçamentárias	29
6.5	Diagramas Unifilares - Resumo	31
7	Anexos.....	35
7.1	Anexo I - Levantamento Deflectométrico (FWD)	36
7.2	Anexo II - Levantamento Funcional	40
7.3	Anexo III - Inventário Fotográfico	41
8	Termo de Encerramento	55



1 APRESENTAÇÃO

A Dynatest Engenharia Ltda. apresenta o **RDPA 026 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento** em Volume Único, em conformidade com os termos do Contrato Nº 849/2022, firmado com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG-ES, referente à prestação de “empresa de Supervisão com o objetivo de apoio as Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP), Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP) que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF) da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) em todas as suas atividades técnicas, com destaque para os serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Pavimentação, Conservação e Projetos das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo (Programa de Pavimentação de Estradas Rurais) do Governo do Estado do Espírito Santo”.

Neste relatório denominado **RDPA 026 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento**, está apresentada o diagnóstico de pavimento do trecho **São Sebastião de Baixo – Caramuru – Escola IFES, com extensão de 16,3 km, no município de Santa Maria de Jetibá, Região 02 – Central Serrana, em pavimento flexível do tipo tratamento superficial duplo, com última intervenção realizada em dezembro/2016, com valor de R\$ 12,2 milhões.**

O relatório em questão tem por objetivo apresentar os resultados das atividades de estudos e diagnóstico do pavimento do trecho em análise, a partir da caracterização funcional e estrutural da malha, sendo estruturado nas referidas etapas:

1. Apresentação;
2. Mapa de Situação;
3. Introdução;
4. Levantamentos de Campo;
5. Diagnóstico;
6. Recomendações de Intervenções;
7. Anexos.

2 MAPA DE SITUAÇÃO

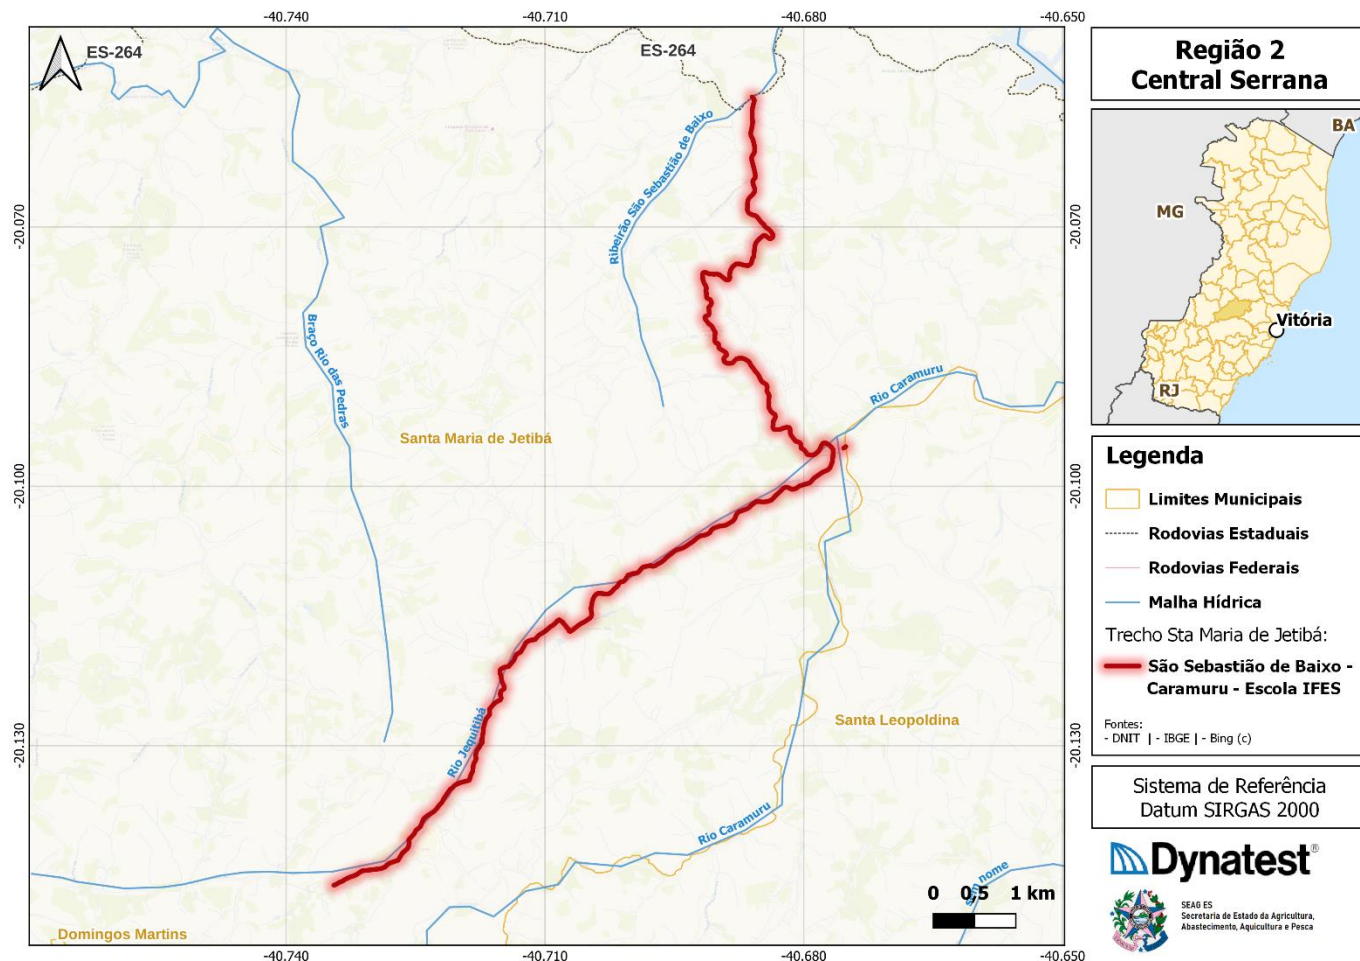


Figura 1 – Mapa de Situação

O trecho em estudo possui 16,3 km de extensão, cujo município de referência é Santa Maria de Jetibá, localizada a aproximadamente 85 km da Capital (Vitória), com as seguintes coordenadas de início e fim:

Tabela 1 – Características e Coordenadas do Trecho

Hodômetro			Extensão	Posição			Geometria			Observação
				Coordenada Inicial (SAD 69)			Coordenada Final (SAD 69)			
km inicial	km final	(km)	ZONA	Latitude	Longitude	ZONA	Latitude	Longitude		
0,000	6,990	6,990	24 K	323686	7781526	24 K	324676	7777077	PS	LARGURA DE PISTA 6,90m
6,990	7,440	0,450	24 K	324676	7777077	24 K	324543	7776723	PS	LARGURA DE PISTA 6,60m P.U CARAMURU
7,440	16,310	8,870	24 K	324543	7776723	24 K	318726	7771405	PS	LARGURA DE PISTA 6,60m



3 INTRODUÇÃO

O Relatório de Diagnóstico do Pavimento possui uma elevada importância para fins de análise e planejamento das intervenções da malha viária da SEAG. É a etapa inicial e primordial para a proposição de serviços e investimentos para a manutenção dos pavimentos.

Os projetos de pavimento são estruturados em algumas etapas, a saber: estudos de tráfego, diagnóstico funcional e estrutural da malha, dimensionamento das intervenções. Desta forma, tal relatório cumpre a etapa de diagnóstico funcional e estrutural da malha, identificando a gravidade e a amplitude de defeitos, determinando de maneira preliminar quais ações devem ser tomadas para a manutenção de estruturas, estimando a vida funcional do pavimento de forma a evitar acentuadas deteriorações, antecipando eventuais problemas estruturais e dimensionar demandas para restaurações futuras. Ressalta-se que as indicações deste relatório têm caráter de diagnóstico, ou seja, caráter preliminar, não possuindo caráter de projeto (que deve ser realizado em fase posterior).

Para o diagnóstico do pavimento é necessária a avaliação em termos da qualidade funcional e em termos da qualidade estrutural. Tais enfoques são imprescindíveis para a realização de um diagnóstico completo. As avaliações funcionais foram realizadas sob a forma de vistoria de campo, enquanto as avaliações estruturais foram realizadas com base nos resultados obtidos nos levantamentos deflectométricos realizados no trecho em questão.

Durante o processo de coleta e avaliação das informações, devem ser obtidas informações de caráter funcional e estrutural (defeitos funcionais, severidades, informações deflectométricas) adequadas para possibilitar o estudo detalhado de possíveis problemas, tendo em vista que proposições futuras de restauração/manutenção do pavimento dependem das condições existentes.

Os pavimentos são concebidos para durarem um determinado período. Durante cada um destes períodos ou “ciclos de vida”, o pavimento inicia numa condição ótima até alcançar uma condição ruim. O decréscimo da condição ou da serventia do pavimento ao longo do tempo é conhecida como deterioração do pavimento.

O desempenho funcional refere-se à capacidade do pavimento de satisfazer sua função principal, que é a de fornecer uma superfície com serventia adequada em termos de qualidade de rolamento. O objetivo da avaliação funcional é a identificação de problemas superficiais. Ou seja, consiste em determinar a serventia que um pavimento proporciona ao usuário.

Já o diagnóstico estrutural avalia a capacidade de desempenho estrutural, que por sua vez é a capacidade do pavimento de manter sua integridade estrutural. A avaliação estrutural de pavimentos consiste na análise das medidas de deslocamentos verticais recuperáveis da superfície do pavimento quando submetido a determinado carregamento (deflectometria).

Por fim, são propostos neste relatório recomendações de intervenção no pavimento da malha, baseando-se no diagnóstico funcional e estrutural. As recomendações apresentam caráter indicativo, devendo ser validadas posteriormente pelos responsáveis pela elaboração de projetos executivos de manutenção/restauração do pavimento. No entanto, tais recomendações já são um indicativo de possíveis problemas atuais e futuros que o pavimento da malha pode sofrer, possibilitando inclusive a estimativa de investimentos na malha para recuperação das patologias.

4 METODOLOGIA UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES DE CAMPO

Este item apresenta o detalhamento dos levantamentos/avaliações de campo dos pavimentos em estudo, no que tange às condições funcionais e estruturais do trecho em questão, com base nos dados obtidos nos estudos de campo.

Por meio da análise deflectométrica, com base no normativo DNER-PRO 273/96, realizada através do Equipamento *Falling Weight Deflectometer*, é possível verificar as condições estruturais dos pavimentos, através das medidas de deflexões recuperáveis do pavimento quando submetido a uma carga simulada de 4,1 tf.

Com relação à condição de superfície do pavimento, com base no normativo DNIT 008/2003-PRO, foram realizados os levantamentos visuais detalhados, onde foi possível verificar as principais ocorrências dos defeitos encontrados na camada de rolamento.

Na sequência são apresentados os detalhamentos das avaliações de campo realizadas e seus resultados.

4.1 Levantamento Deflectométrico (FWD)

A deflexão de um pavimento caracteriza a resposta das camadas estruturais e do subleito à aplicação do carregamento. Quando uma carga é aplicada em um ponto (ou uma área) da superfície do pavimento, todas as camadas fletem devido às tensões e as deformações geradas pelo carregamento.

Para o presente estudo, foi empregado o *Falling Weight Deflectometer* Dynatest 8000 (FWD), que é um deflectômetro de impacto que tem como finalidade conhecer a bacia de deflexão de pavimentos rígidos e flexíveis, simulando o impacto de uma roda em movimento, utilizando uma carga de 4,1 toneladas força, que é o semieixo padrão utilizado para fins de projeto.



Figura 2 – Vista do Falling Weight Deflectometer Dynatest 8000.

O equipamento funciona como um deflectômetro de impacto, a partir de um conjunto de massas e uma altura preestabelecida, com um sistema de amortecedores de borracha, que auxiliam na transmissão das forças aplicadas para uma placa circular, que fica apoiada no pavimento.

O sistema é construído sob um sistema de reboque (trailer), que é acoplado a um automóvel com média capacidade de carga e é comandado automaticamente por meio de um computador instalado no veículo. A deflexão recuperável que é formada na superfície do pavimento (bacia de deflexões), é conhecida devido a 7 geofones (transdutores de velocidade) instalados na placa de carga e ao longo de uma barra metálica.

As distâncias dos geofones ao centro da placa de carga são fixadas visando maximizar a acurácia em função da estrutura do pavimento ensaiado, procurando-se posicioná-los de forma que as



deflexões neles registradas reflitam a contribuição das diversas camadas na deformabilidade total do pavimento e defina completamente a geometria da bacia.

Neste estudo foram empregados os seguintes espaçamentos para os geofones: 0, 20, 30, 45, 60, 90, 120 cm. Tem-se então que o primeiro geofone mede a deflexão sob a ação da carga (Df_1), o segundo geofone mede a deformação do pavimento a 20 cm do ponto de aplicação da carga (Df_2) e assim sucessivamente.

A maior vantagem do FWD é a sua capacidade de simular, as características de uma carga de tráfego transiente em termos de magnitude e frequência, o que não ocorre em ensaios estáticos. A carga empregada no presente estudo simula a passagem do semieixo padrão rodoviário brasileiro – eixo simples de roda dupla carregado com 4.100 kgf.

Os levantamentos foram realizados em todas as faixas de tráfego (sentido crescente e decrescente), no espaçamento de 120 e 120 metros na mesma faixa, ou 60 metros alternados.

Considerando-se a característica rural do trecho, cuja característica é de composição de tráfego rural, com baixo volume, a Dynatest indica, com base na sua experiência, intervalos de níveis deflectométricos que podem refletir a qualidade estrutural do pavimento, sendo o limite de 90×10^{-2} mm a deflexão correspondente à deflexão admissível pelo método PRO-011/79, conforme proposição indicada na tabela a seguir.

Tabela 2 – Relação Deflexão x Conceito de Qualidade Estrutural

Intervalo de Deflexão (D)	Conceito
$D \leq 60 \times 10^{-2}$ mm	ÓTIMO
60×10^{-2} mm < $D \leq 90 \times 10^{-2}$ mm	BOM
90×10^{-2} mm < $D \leq 120 \times 10^{-2}$ mm	REGULAR
120×10^{-2} mm < $D \leq 140 \times 10^{-2}$ mm	RUIM
$D > 140 \times 10^{-2}$ mm	PÉSSIMO

Os resultados dos levantamentos deflectométricos realizados com o *Falling Weight Deflectometer* são apresentados em gráficos a seguir, onde a abcissa corresponde a posição quilométrica do local inventariado, as ordenadas correspondem aos valores deflectométricos obtidos e a linha horizontal vermelha corresponde ao ponto a partir do qual o pavimento pode apresentar algum comprometimento estrutural para esse nível de solicitação de tráfego (deflexão admissível de 90×10^{-2} mm pelo método do PRO-011/79). Os resultados pontuais são apresentados no **Anexo I**.



LOCAL	TRECHO	SENTIDO	PISTA	FAIXA	REVESTIMENTO
SANTA MARIA DE JETIBÁ	SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU	CRESCENTE	SIMPLES	1	Pavimentado
INÍCIO	FIM	EQUIPAMENTO			RAIO DE APLICAÇÃO
km 0,000	km 16,210	Falling Weight Deflectometer			15 cm

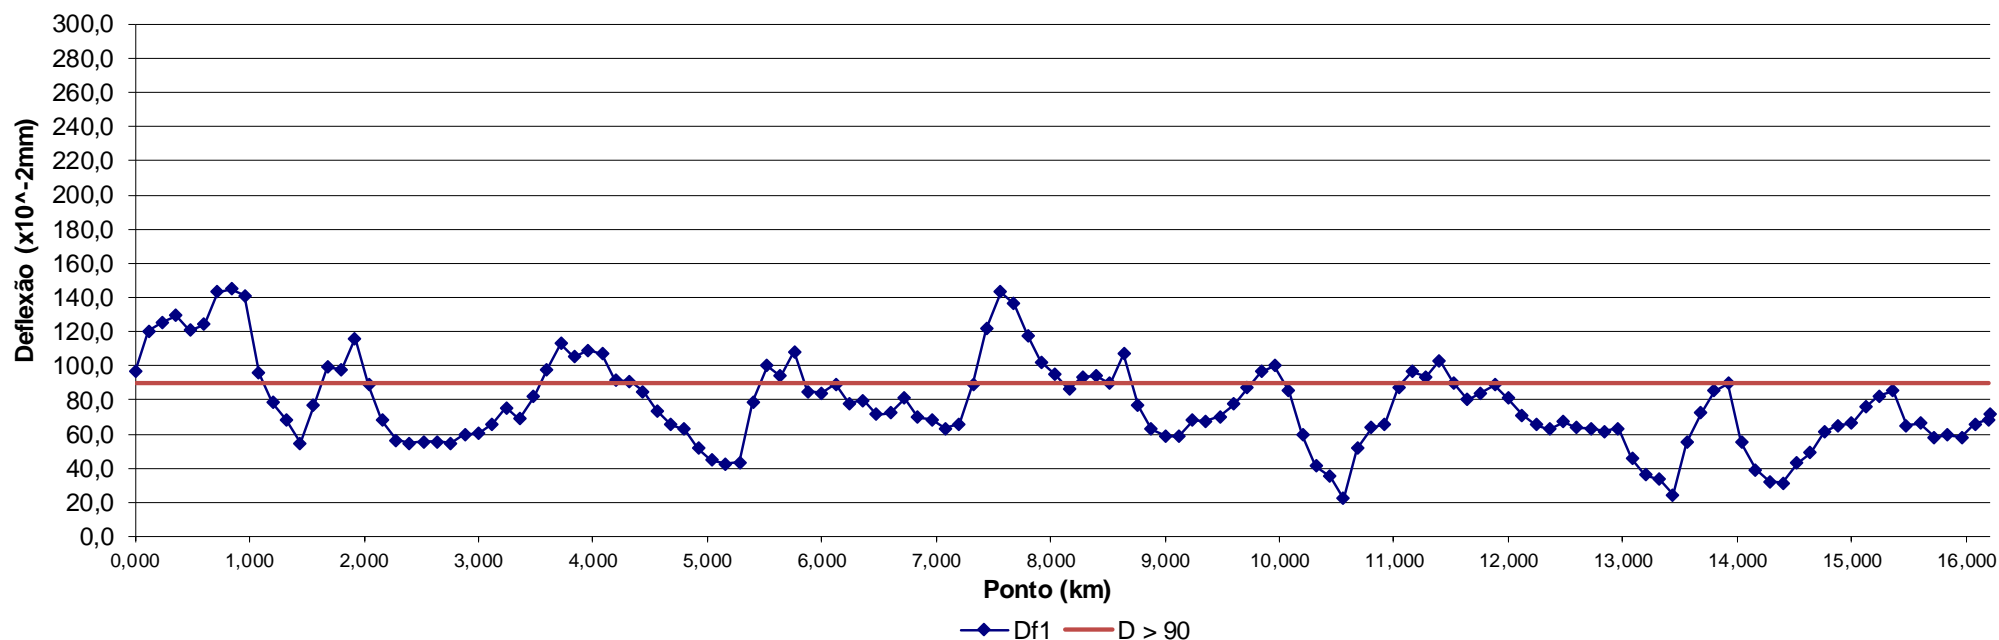


Figura 3 – Gráfico da Condição Deflectométrica (Df0) – Sentido Crescente.



CONDIÇÃO DEFLECTOMÉTRICA - FWD



LOCAL	TRECHO	SENTIDO	PISTA	FAIXA	REVESTIMENTO
SANTA MARIA DE JETIBÁ	CARAMURU > SÃO S. DE BAIXO	DECRESCENTE	SIMPLES	1	Pavimentado
INÍCIO	FIM	EQUIPAMENTO			RAIO DE APLICAÇÃO
km 16,260	km 0,060	Falling Weight Deflectometer			15 cm

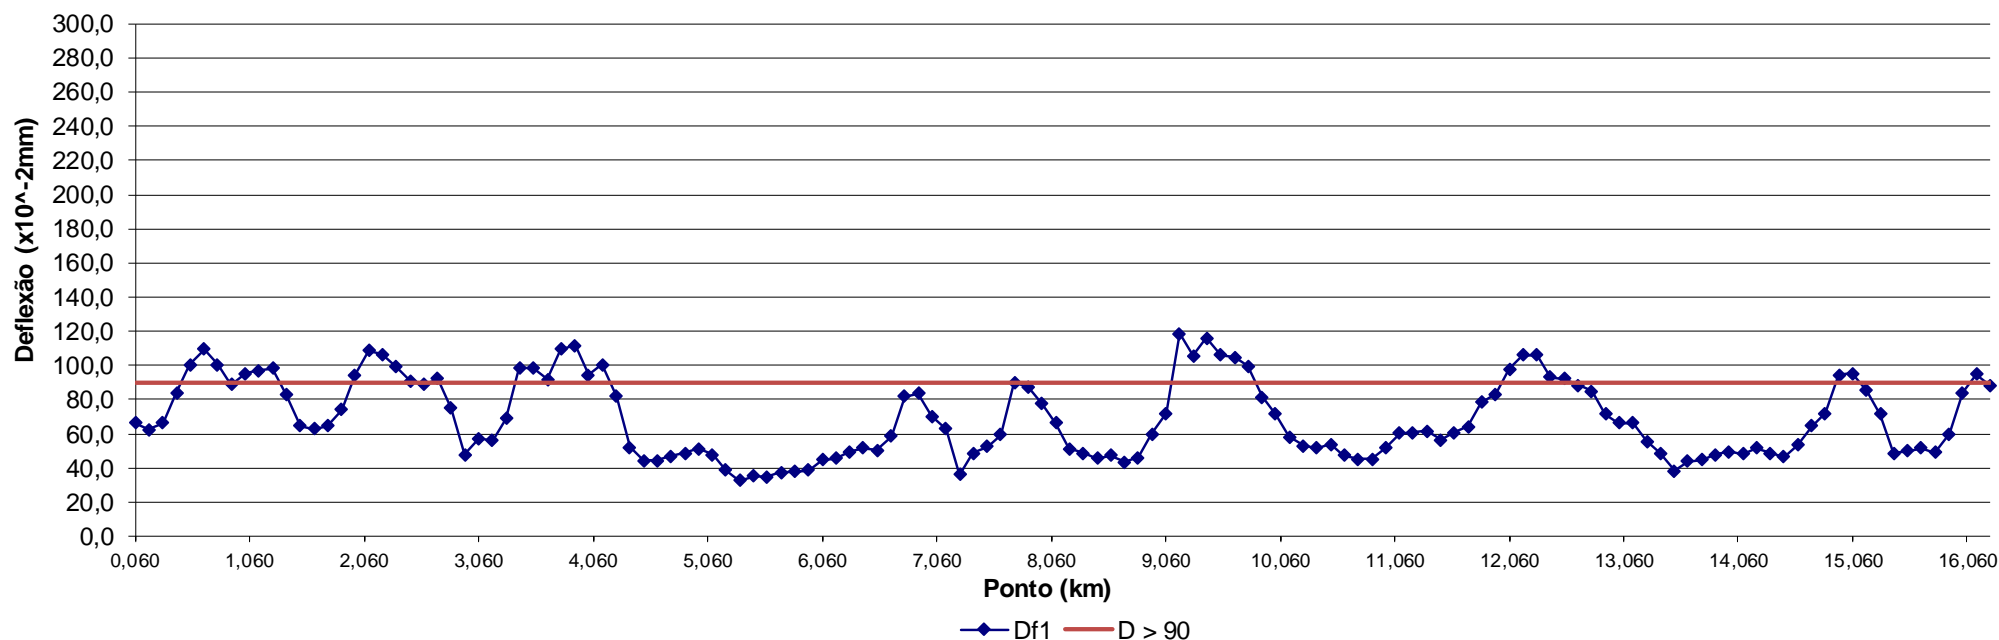


Figura 4 – Gráfico da Condição Deflectométrica (Df0) – Sentido Decrescente.

4.2 Levantamento Funcional - Cálculo do Índice de Gravidade Global

Foi realizado o levantamento funcional com o objetivo de analisar a condição de superfície dos pavimentos, determinando as áreas com presença de defeitos e cadastrando-se as áreas em que há necessidade de intervenção, de forma a subsidiar a definição de soluções de restauração/recuperação.

Através dos dados obtidos no levantamento, pôde-se determinar o Índice de Gravidade Global (IGG), referente à norma DNIT 008/2003-PRO que é calculado em função de pesos dados a defeitos existentes no pavimento e de sua frequência relativa em cada segmento.

Foram verificadas as ocorrências listadas a seguir, de acordo com a codificação da terminologia "Defeitos nos Pavimentos Flexíveis e Semi Rígidos".

- Tipo 1: Trincas classe 1 (FC-1);
- Tipo 2: Trincas classe 2 (FC-2);
- Tipo 3: Trincas classe 3 (FC-3);
- Tipo 4: Afundamento Plástico (AP);
- Tipo 5: Ondulação e Panela (O e P).

O cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG) pode ser descrito através da seguinte fórmula:

$$IGG = (Pt \times Ft) + (Poap \times Foap) + (Ppr \times Fpr)$$

Onde:

Ft, Pt = Frequência e Peso do conjunto de trincas t;

Foap, Poap = Frequência e Peso do conjunto de deformações;

Fpr, Ppr = Frequência (quantidade por km) e peso do conjunto de painelas e remendos.

Tabela 3 – Frequência considerada por defeitos

Painelas (P) e Remendos (P)		
Código	Frequência	Quant./km
A	Alta	> 5
M	Média	2 – 5
B	Baixa	< 2
Demais Defeitos		
Código	Frequência	Quant./km
A	Alta	> 50
M	Média	10 – 50
B	Baixa	< 10

Por meio da inspeção visual do trecho pelo avaliador é obtido o ICPF - Índice da Condição do Pavimento Flexíveis e Semirrígidos, sendo possível classificar a superfície do segmento segundo os conceitos descritos na tabela a seguir, tendo em vista a aplicabilidade das medidas de manutenção determinadas pelo profissional avaliador.

Tabela 4 – Conceitos do ICPF

Conceito	Descrição	ICPF
Ótimo	Necessita apenas de conservação rotineira	5 – 4
Bom	APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA – desgaste superficial, trincas não muito severas em áreas não muito extensas.	4 – 3
Regular	CORREÇÃO DE PONTOS LOCALIZADOS OU RECAPEAMENTO – pavimento trincado, com “painelas” e remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou transversal.	3 – 2
Ruim	RECAPEAMENTO COM CORREÇÕES PRÉVIAS – defeitos generalizados com correções prévias em áreas localizadas – remendos superficiais ou profundos.	2 – 1
Péssimo	RECONSTRUÇÃO – defeitos generalizados com correções prévias em toda a extensão. Degradação do revestimento e das demais camadas – infiltração de água e descompactação da base.	1 – 0

O estado da superfície do Pavimento pode ser caracterizado pelo Índice do Estado da Superfície do Pavimento (IES), onde os valores de ICPF e IGGE são classificados em intervalos e a partir disto os valores de IES são determinados e compreendidos dentro do intervalo de 0 a 10.

Os valores do IES (Índice do Estado da Superfície do Pavimento) juntamente com o Código e o Conceito atribuídos ao estado da superfície do pavimento são determinados de maneira visual pelo profissional avaliador durante o levantamento de campo, de acordo com a tabela abaixo.

Tabela 5 – Relação IES x Conceito do Estado da Superfície do Pavimento.

Descrição	IES	Código	Conceito
IGGE < 20 e ICPF > 3,5	0	A	ÓTIMO
IGGE < 20 e ICPF < 3,5	1	B	BOM
20 < IGGE < 40 e ICPF > 3,5	2		
20 < IGGE < 40 e ICPF < 3,5	3	C	REGULAR
40 < IGGE < 60 e ICPF > 2,5	4		
40 < IGGE < 60 e ICPF < 2,5	5	D	RUIM
60 < IGGE < 90 e ICPF > 2,5	7		
60 < IGGE < 90 e ICPF < 2,5	8	E	PÉSSIMO
IGGE > 90	10		



Os defeitos e valores obtidos neste levantamento são apresentados nas fichas de levantamento de campo no **Anexo II** e fotográfico no **Anexo III**.

5 DIAGNÓSTICO

A análise das condições de um pavimento desempenha um papel vital em sua gestão, fornecendo informações importantes sobre seu desempenho e necessidades de manutenções. Para assegurar uma análise apropriada, é essencial que os dados de avaliação sejam coletados de modo preciso, eficiente e seguro.

O presente Relatório traz o resumo das condições funcionais e estruturais do pavimento, que são: Índice de Gravidade Global do Pavimento (IGG) e deflexões medidas por meio do equipamento *Falling Weight Deflectometer* (FWD).

Para a estruturação das coletas e organização dos trechos foram utilizadas subdivisões de forma bem detalhada em segmentos de aproximadamente 200 metros, conforme apresentado no unifilar adiante, Tabela 7 – Unifilar de Diagnóstico do Trecho.

Para este estudo foram realizados levantamentos de acordo com as normas e os manuais de procedimentos disponibilizados pelo DNIT, descritos a seguir:

- Defeitos nos pavimentos flexíveis e semirrígidos – Terminologia (DNIT 005/2003-TER); Levantamento visual contínuo para a avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos- Procedimento (DNIT 008/2003-PRO), executado em toda a extensão da rodovia;
- Levantamento deflectométrico com FWD.

Os gráficos e tabelas consolidados e apresentados na sequência (Figura 5 – Gráfico de Pizza – Avaliação Funcional e Tabela 6 – Frequência de Cada Defeito em Relação à Extensão do Trecho) foram elaborados tendo em vista os parâmetros e/ou defeitos observados no inventário funcional e os parâmetros e/ou deflexões estruturais, com diagnóstico conforme a característica da via, composição de tráfego, bem como, a experiência da projetista.

Diagnóstico Funcional

As vistorias realizadas no trecho São Sebastião de Baixo – Caramuru – Escola IFES demonstram que o revestimento existente se encontra em tratamento superficial (TSS).

Os levantamentos realizados indicam uma condição funcional variando de regular a péssimo em aproximadamente 70% da extensão total do pavimento (Figura 5 – Gráfico de Pizza – Avaliação Funcional). Trechos localizados entre os km 7,0 e km 10,2, bem como, entre os km 14,2 e km 15,0 encontram-se em melhor condição funcional (Tabela 7 – Unifilar de Diagnóstico do Trecho).

Na Tabela 6 – Frequência de Cada Defeito” apresentada, cujo o objetivo é compilar todas as informações coletadas em campo nos levantamentos funcionais de forma a verificar a incidência de defeitos em relação à extensão total do trecho, verifica-se que em aproximadamente 80% do trecho há a presença de pelo menos uma panela e remendo por segmento, bem como, em termos de trincamento, em aproximadamente 70% do trecho possui trincas classe 3, ou seja, com erosão.

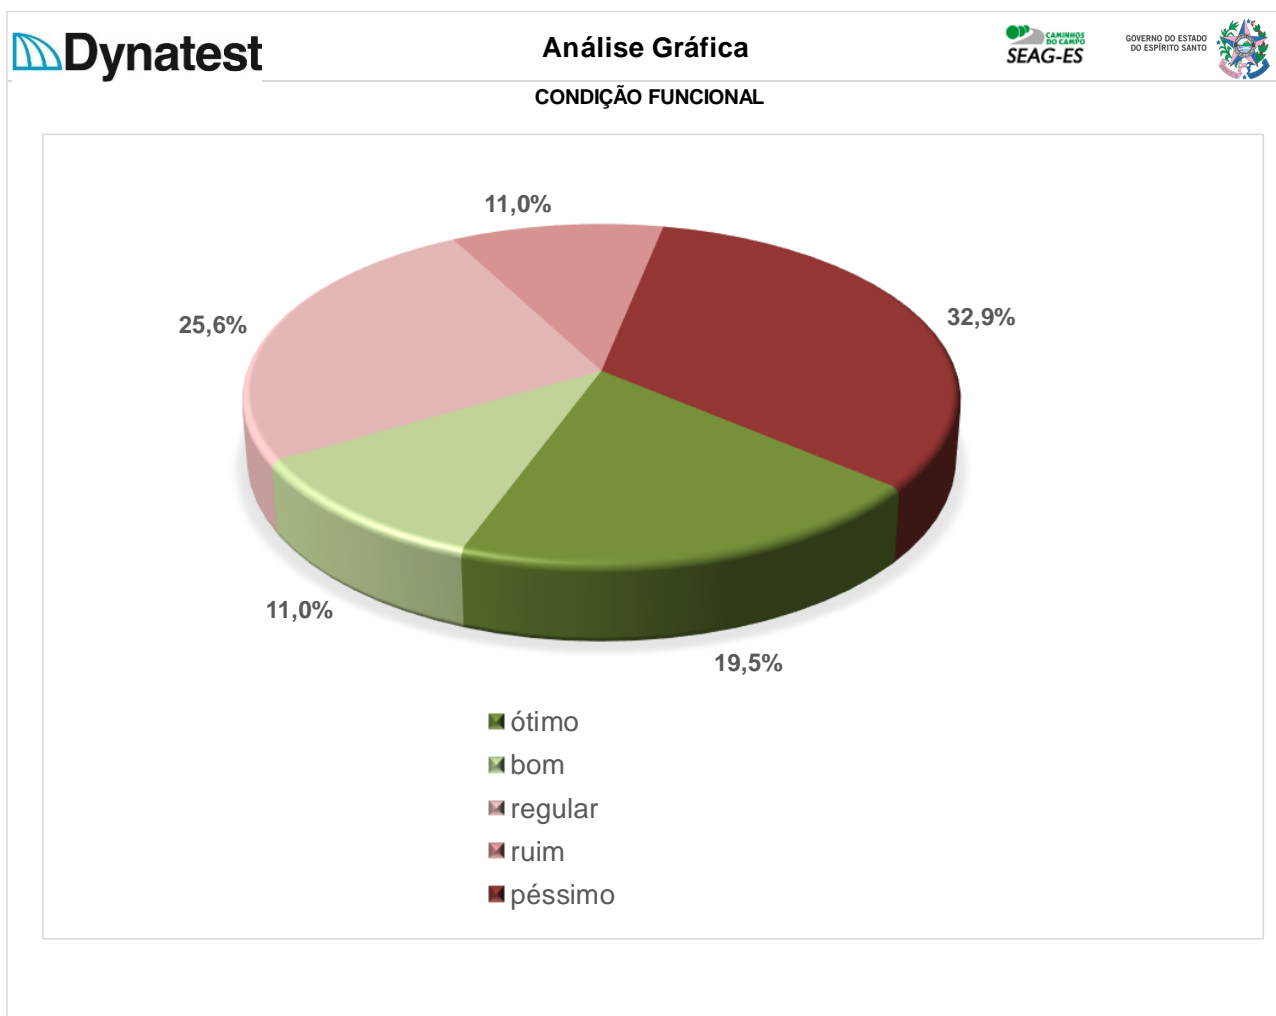


Figura 5 – Gráfico de Pizza – Avaliação Funcional

Tabela 6 – Frequência de Cada Defeito em Relação à Extensão do Trecho

Severidade	Panela	FC 2	FC3	Remendo	Afundamento	Ondulação
A	33%	0%	40%	59%	0%	37%
M	11%	0%	21%	12%	1%	28%
B	40%	22%	11%	11%	18%	35%
Sem Defeito	16%	78%	28%	18%	80%	0%

Diagnóstico Estrutural

Em termos estruturais, avaliando-se os dados levantados no sentido crescente e decrescente, aproximadamente 25% da via encontra-se em condições que exigem atenção do ponto de vista estrutural e por volta de 3% em situações péssimas.

A seguir são apresentados os gráficos estatísticos das condições estruturais dos pavimentos realizada em ambos os sentidos de tráfego (sentido crescente, ou crescente da quilometragem e sentido decrescente, ou decrescente da quilometragem) considerando-se o intervalo de nível deflectométrico que podem refletir a qualidade estrutural do pavimento conforme proposição indicada na Tabela 2 – Relação Deflexão x Conceito de Qualidade Estrutural.

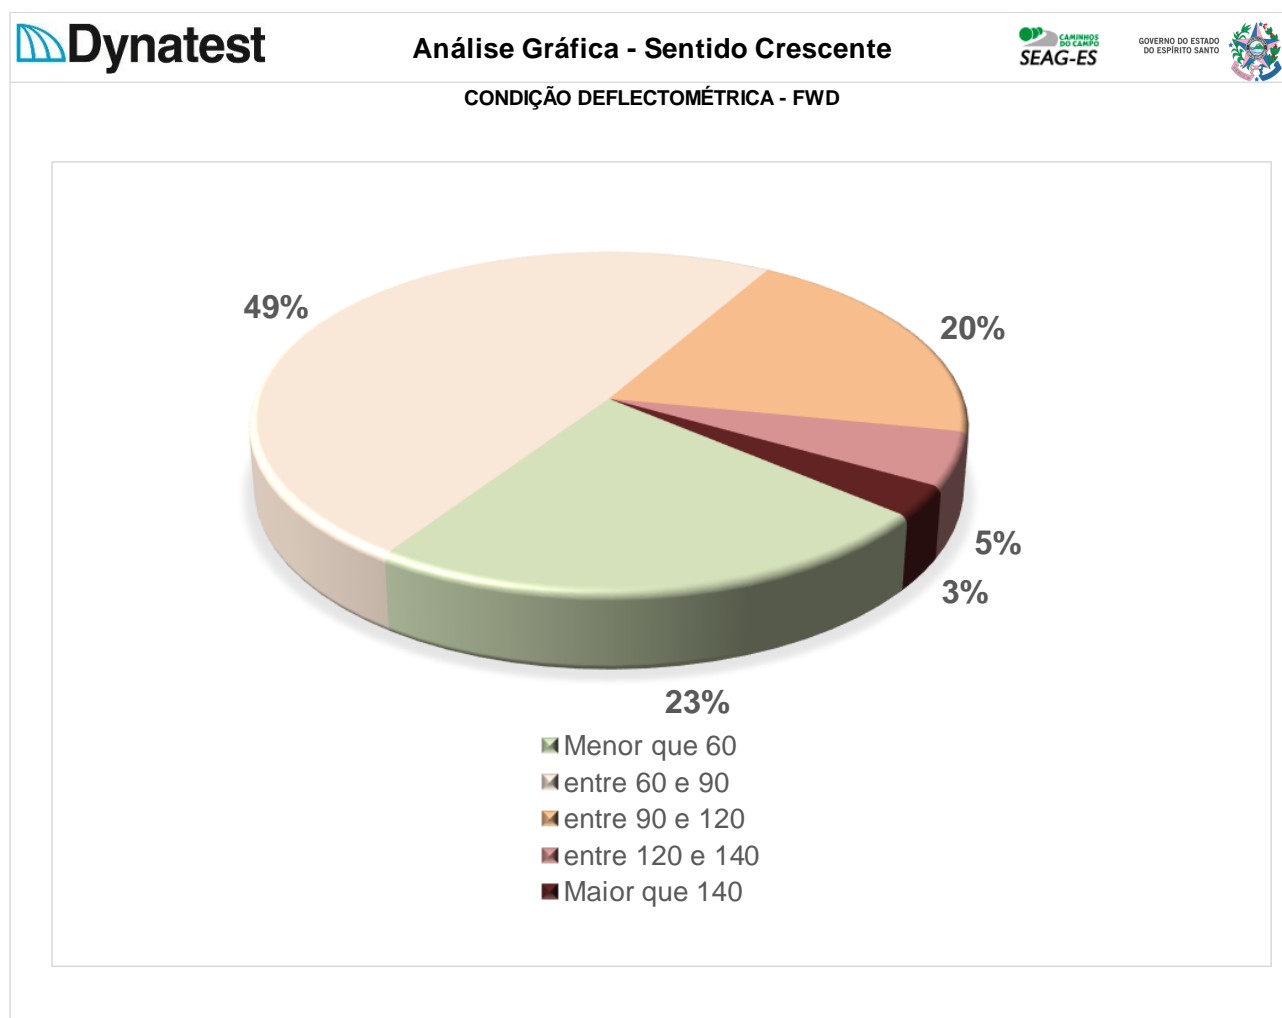


Figura 6 – Gráfico de Pizza – Levantamento Deflectométrico - Sentido Crescente

CONDIÇÃO DEFLECTOMÉTRICA - FWD

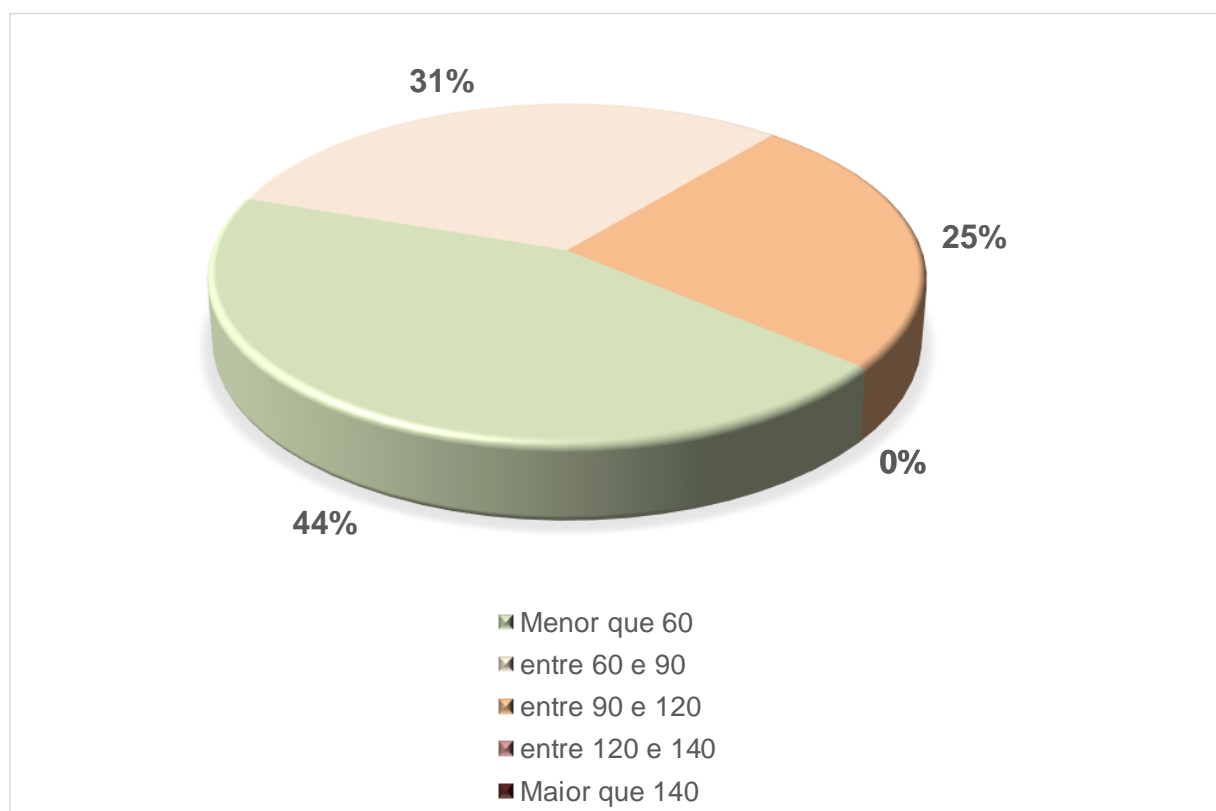


Figura 7 – Gráfico de Pizza – Levantamento Deflectométrico - Sentido Decrescente

Unifilar de Diagnóstico

Por fim, no unifilar apresentado a seguir é possível verificar para cada segmento de 200 metros qual a condição funcional e estrutural levantada. No caso da situação estrutural, apresentam-se as informações obtidas no sentido mais crítico de levantamento (ou o crescente ou decrescente).



Tabela 7 – Unifilar de Diagnóstico do Trecho

Diagnóstico do Pavimento						
Local:		SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Trecho:		SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU				
Segmentos						
Hodômetro (km)			Funcional		Estrutural	
Início	Fim	Extensão (km)	IGGE	Conceito	Dmédia (10-2 mm)	Conceito
0,0	0,2	0,2	134	PÉSSIMO	108,55	REGULAR
0,2	0,4	0,2	134	PÉSSIMO	127,40	RUIM
0,4	0,6	0,2	134	PÉSSIMO	120,70	RUIM
0,6	0,8	0,2	134	PÉSSIMO	133,65	RUIM
0,8	1,0	0,2	134	PÉSSIMO	142,95	PÉSSIMO
1,0	1,2	0,2	134	PÉSSIMO	96,05	REGULAR
1,2	1,4	0,2	134	PÉSSIMO	90,70	REGULAR
1,4	1,6	0,2	134	PÉSSIMO	65,70	BOM
1,6	1,8	0,2	134	PÉSSIMO	99,20	REGULAR
1,8	2,0	0,2	134	PÉSSIMO	106,85	REGULAR
2,0	2,2	0,2	88	RUIM	108,50	REGULAR
2,2	2,4	0,2	134	PÉSSIMO	102,80	REGULAR
2,4	2,6	0,2	60	REGULAR	89,95	BOM
2,6	2,8	0,2	134	PÉSSIMO	92,20	REGULAR
2,8	3,0	0,2	134	PÉSSIMO	61,45	BOM
3,0	3,2	0,2	134	PÉSSIMO	63,05	BOM
3,2	3,4	0,2	134	PÉSSIMO	72,05	BOM
3,4	3,6	0,2	134	PÉSSIMO	98,45	REGULAR
3,6	3,8	0,2	134	PÉSSIMO	105,40	REGULAR
3,8	4,0	0,2	134	PÉSSIMO	111,50	REGULAR
4,0	4,2	0,2	134	PÉSSIMO	107,00	REGULAR
4,2	4,4	0,2	134	PÉSSIMO	91,15	REGULAR
4,4	4,6	0,2	134	PÉSSIMO	79,20	BOM
4,6	4,8	0,2	134	PÉSSIMO	65,50	BOM
4,8	5,0	0,2	38	REGULAR	57,15	ÓTIMO
5,0	5,2	0,2	89	RUIM	47,60	ÓTIMO
5,2	5,4	0,2	60	REGULAR	43,40	ÓTIMO
5,4	5,6	0,2	134	PÉSSIMO	89,55	BOM
5,6	5,8	0,2	5	BOM	101,15	REGULAR
5,8	6,0	0,2	5	BOM	84,90	BOM
6,0	6,2	0,2	60	REGULAR	86,50	BOM
6,2	6,4	0,2	60	REGULAR	78,80	BOM
6,4	6,6	0,2	60	REGULAR	71,40	BOM
6,6	6,8	0,2	35	REGULAR	76,50	BOM
6,8	7,0	0,2	35	REGULAR	83,50	BOM
7,0	7,2	0,2	18	ÓTIMO	66,60	BOM
7,2	7,4	0,2	18	ÓTIMO	77,40	BOM
7,4	7,6	0,2	10	ÓTIMO	132,35	RUIM
7,6	7,8	0,2	10	ÓTIMO	136,30	RUIM
7,8	8,0	0,2	8	ÓTIMO	109,95	REGULAR
8,0	8,2	0,2	10	ÓTIMO	90,60	REGULAR
8,2	8,4	0,2	10	ÓTIMO	93,60	REGULAR
8,4	8,6	0,2	8	ÓTIMO	91,80	REGULAR
8,6	8,8	0,2	8	ÓTIMO	91,80	REGULAR
8,8	9,0	0,2	8	ÓTIMO	62,90	BOM



Diagnóstico do Pavimento						
Local:		SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Trecho:		SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU				
Segmentos						
Hodômetro (km)			Funcional		Estrutural	
Início	Fim	Extensão (km)	IGGE	Conceito	Dmédia (10-2 mm)	Conceito
9,0	9,2	0,2	8	ÓTIMO	95,30	REGULAR
9,2	9,4	0,2	10	ÓTIMO	105,40	REGULAR
9,4	9,6	0,2	10	ÓTIMO	111,00	REGULAR
9,6	9,8	0,2	10	ÓTIMO	102,20	REGULAR
9,8	10,0	0,2	10	ÓTIMO	98,20	REGULAR
10,0	10,2	0,2	18	ÓTIMO	85,30	BOM
10,2	10,4	0,2	43	REGULAR	52,30	ÓTIMO
10,4	10,6	0,2	43	REGULAR	53,80	ÓTIMO
10,6	10,8	0,2	52	REGULAR	51,40	ÓTIMO
10,8	11,0	0,2	60	REGULAR	64,75	BOM
11,0	11,2	0,2	60	REGULAR	91,95	REGULAR
11,2	11,4	0,2	52	REGULAR	93,40	REGULAR
11,4	11,6	0,2	38	BOM	96,50	REGULAR
11,6	11,8	0,2	43	REGULAR	82,05	BOM
11,8	12,0	0,2	38	BOM	88,90	BOM
12,0	12,2	0,2	52	REGULAR	101,83	REGULAR
12,2	12,4	0,2	60	REGULAR	105,90	REGULAR
12,4	12,6	0,2	60	REGULAR	92,55	REGULAR
12,6	12,8	0,2	89	RUIM	86,75	BOM
12,8	13,0	0,2	89	RUIM	71,30	BOM
13,0	13,2	0,2	89	RUIM	66,34	BOM
13,2	13,4	0,2	84	RUIM	52,10	ÓTIMO
13,4	13,6	0,2	134	PÉSSIMO	39,70	ÓTIMO
13,6	13,8	0,2	134	PÉSSIMO	72,40	BOM
13,8	14,0	0,2	134	PÉSSIMO	87,35	BOM
14,0	14,2	0,2	134	PÉSSIMO	48,10	ÓTIMO
14,2	14,4	0,2	18	BOM	50,10	ÓTIMO
14,4	14,6	0,2	18	BOM	49,85	ÓTIMO
14,6	14,8	0,2	18	BOM	64,40	BOM
14,8	15,0	0,2	18	BOM	83,02	BOM
15,0	15,2	0,2	64	RUIM	90,25	REGULAR
15,2	15,4	0,2	35	REGULAR	83,80	BOM
15,4	15,6	0,2	30	REGULAR	65,00	BOM
15,6	15,8	0,2	30	REGULAR	62,20	BOM
15,8	16,0	0,2	85	RUIM	59,93	ÓTIMO
16,0	16,2	0,2	85	RUIM	89,25	BOM
16,2	16,3	0,1	10	BOM	88,40	BOM

6 RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÃO

Tendo em vista que o trecho em estudo se trata de via do Programa Caminhos do Campo, cuja característica é de composição de tráfego rural, com baixo volume, a Dynatest recomenda indicações prévias de intervenção de cunho funcional, a serem validadas, na fase de projeto, buscando-se estimar de forma preliminar os principais serviços a serem executados para a manutenção do trecho. Ressalta-se que a solução final a ser executada deve ser indicada com base nos dados de tráfego e em relatório específico para definição dos projetos executivos de pavimento.

No entanto, de maneira preliminar, para fins de estimativa de intervenções e estimativas de investimentos, a Dynatest propõe a elaboração de uma matriz de intervenções, bem como, a avaliação da vida remanescente estrutural do pavimento, baseando-se no tráfego estimado de $N = 10^6$ veículos padrão.

Nos itens a seguir são detalhadas as análises supracitadas.

6.1 Estimativa da Vida Útil Remanescente

Para a estimativa da vida útil estrutural utilizou-se o método DNER-PRO 011/79, que se baseia no critério de deformabilidade dos pavimentos flexíveis, que são expressos na prática pela medida de deflexões recuperáveis, onde a experiência tem demonstrado que existe uma correlação entre a magnitude das deflexões (e do raio de curvatura correspondente) e o aparecimento de falhas nos pavimentos flexíveis.


A norma supracitada considera o comportamento de um pavimento bem construído, que ao longo de seu período de vida é solicitado não só pelo tráfego, que o submete a esforços diversos de compressão, cisalhamento e flexão, como também pelos fatores de clima, como precipitações pluviométricas e mudanças de temperatura, causando a fadiga de toda a estrutura do mesmo. Podem se distinguir, com respeito à deflexão, as seguintes fases da vida do pavimento:

- Fase de Consolidação: fase que sucede imediatamente à construção, sendo caracterizada por um decréscimo desacelerado do valor da deflexão, decorrente da consolidação adicional pelo tráfego nas diversas camadas do pavimento. O valor da deflexão tende a se estabilizar ao fim desta primeira fase.
- Fase Elástica: fase que sucede à de consolidação, e ao longo da qual o valor da deflexão do pavimento, a menos das variações sazonais, que se mantém aproximadamente constante ou cresce ligeiramente. Essa fase define a vida útil do pavimento, tendendo a se alongar na proporção da diferença verificada entre a deflexão admissível e a deflexão suportada pelo pavimento.
- Fase de Fadiga: fase que sucede à elástica, caracterizando-se por um crescimento acelerado do valor de deflexão do pavimento, na medida em que a estrutura começa a exteriorizar os efeitos da fadiga, representada por fissuras, trincas e acúmulo de deformações permanentes sob cargas repetidas.

Evidentemente, um pavimento flexível bem projetado será tanto melhor, técnica e economicamente, quanto maior for a sua fase elástica que está limitada, de uma maneira geral, pelo número de solicitações das cargas de roda e por diversos fatores que causam deficiências no revestimento e na estrutura do pavimento, dos quais podem destacar-se:

- Falhas da fundação, na qual estão incluídas as deficiências do subleito e do próprio corpo dos aterros;
- Deficiências de drenagem;
- Deficiências de projeto;
- Falhas construtivas em uma ou mais camadas do pavimento.

O modo como as solicitações das cargas de roda atua em um pavimento flexível pode ser ilustrado conforme é mostrado na figura a seguir, que representa esquematicamente um pavimento flexível constituído de revestimento betuminoso, base e sub-base granulares, construído sobre subleito suposto homogêneo. A ação de uma carga de roda, P , aplicada sobre a superfície da estrutura, provocará na face inferior do revestimento o desenvolvimento de uma tensão de tração σ_t , decorrente de deformação de tração ϵ_t , e, na superfície do subleito, uma pressão vertical, P .

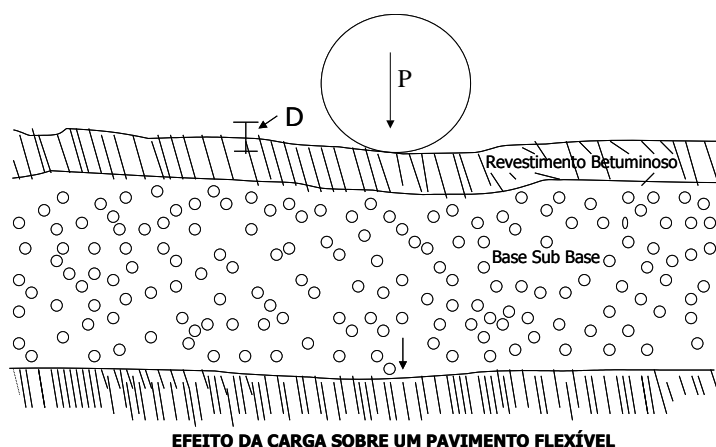

Admitindo-se que os materiais integrantes das camadas do pavimento atendem às especificações, no que concerne à respectiva resistência ao cisalhamento, a possibilidade de deformações ou rupturas plásticas restringir-se-á ao subleito. Tais rupturas são evitadas sempre que o valor da pressão vertical atuante, P , for mantido abaixo do valor da pressão vertical admissível pelo material do subleito, P_{adm} .

Para que não surjam trincas no revestimento, é necessário manter a deflexão, D , abaixo de um valor máximo, D_{adm} (Deflexão admissível), cujo valor é dado pela seguinte expressão correspondente a deflexões medidas com a carga padrão de 8,2 t em eixo simples de roda dupla:

$$\log D_{adm} = 3,01 - 0,176 \log N$$

Para se determinar a deflexão admissível a ser adotada em um determinado projeto de reforço de pavimento, o número N a ser utilizado é o correspondente às cargas por eixo a serem suportadas pelo reforço do pavimento, desde a liberação deste pavimento ao tráfego até o final do período de projeto arbitrada para o reforço. No caso em questão, estima-se Número N para 10 ano de $1,0E+06$ veículos.

A norma DNER PRO-011/79 indica que o tempo de vida remanescente pode ser estimado determinando-se o valor N que corresponde à vida útil do projeto e por sua vez à deflexão do projeto.

Estabelece-se no referido normativo a equação ($N_r = N_t - N_t$) para a estimativa do Número de solicitações correspondente às cargas por eixo a serem suportadas pelo pavimento desde a data da avaliação até o final do período de vida restante do pavimento.

Em que:

- Ns - Número de solicitações correspondentes às cargas por eixos suportadas pelo pavimento desde sua abertura ao tráfego até a data da avaliação;
- Nt - Número de solicitações indicadas no Gráfico de Deflexões Admissíveis em correspondente à deflexão característica de projeto (Dp);
- Nr - Número de solicitações correspondente às cargas por eixo a serem suportadas pelo pavimento desde a data da avaliação até o final do período de vida restante do pavimento.

Para o diagnóstico de pavimento em questão, considera-se que o número N ao qual o pavimento estará submetido ao longo de 10 anos é de $1,0E+06$, que corresponde à deflexão máxima atual de $90 \times 10^{-2} \text{mm}$. Desta forma, para fins analíticos:

Ns = 0 (pois está sendo considerado o ano de análise o equivalente ao ano de avaliação. A data de avaliação corresponde ao ano atual, a partir do qual serão realizados os incrementos de tráfego para a hipótese de N de 10 anos de $90 \times 10^{-2} \text{mm}$)

Nt = Nr (corresponde ao Número N suportado pela deflexão medida em campo, utilizando-se a equação de Dadm em função do Número N)

Por fim, a avaliação da vida útil remanescente do trecho em questão levou-se em consideração o Número N para 10 anos de $1,0E+06$ e a simplificação que há um incremento anual de $1,00E+05$. A partir do Número N anual acumulado, pode-se obter a D admissível do pavimento e correlacioná-la com a deflexão atual medida em campo para cada ano de análise. Ou seja, estima-se vida remanescente do pavimento a partir do número N acumulado calculado com base na equação $N = 10^{((3,01 - \log Dadm)/0,176))}$, em que o Dadm corresponde à deflexão medida no pavimento.

Tabela 8 – Correlação entre Ano e Deflexão do pavimento para o cálculo da vida útil remanescente

Vida Remanescente	Número N Acumulado	Deflexão do pavimento (10^{-2}mm)	Intervalo Médio de Deflexões	
			Máxima	Minima
0 ano			> 135	
1 ano	$1,00E+05$	135	135	119
2 anos	$2,00E+05$	119	119	111
3 anos	$3,00E+05$	111	111	106
4 anos	$4,00E+05$	106	106	102
5 anos	$5,00E+05$	102	102	98
6 anos	$6,00E+05$	98	98	96
7 anos	$7,00E+05$	96	96	94
8 anos	$8,00E+05$	94	94	92
9 anos	$9,00E+05$	92	92	90
> 10 anos	$1,00E+06$	90	90	0

Os resultados com a estimativa de vida útil remanescente calculada a partir da PRO-011/79 é apresentada na Tabela 10 – Diagnóstico / Vida Remanescente / Solução, no item 6.3 para o trecho em questão.

6.2 Matriz de Intervenções

Para a construção de um diagnóstico completo com estimativa de custo de manutenção foi necessário o desenvolvimento de uma matriz multicritério para indicação das soluções de intervenções estimadas para a recuperação do trecho em questão.

A matriz multicritério foi desenvolvida sobre parâmetros estruturais (condição deflectométrica) e funcionais (condição de superfície – IGG) para proporcionar uma melhor aderência entre a solução indicada com as reais necessidades de cada segmento.

A seguir, apresenta-se um resumo dos critérios estruturais e funcionais utilizados na elaboração da matriz, bem como as soluções indicadas.

Critérios Estruturais:

1. Condição Deflectométrica (Deflexão Máxima – Df1):

- a. Critério 1: deflexão de projeto (deflexão média do segmento) é menor do que a deflexão admissível de 90×10^{-2} mm para o tráfego de 10^6 – **condição estrutural boa/ótima**;
- b. Critério 2: deflexão de projeto (deflexão média do segmento) é maior do que a deflexão admissível de 90×10^{-2} mm para o tráfego de 10^6 , no entanto inferior a deflexão de 140×10^{-2} mm - **condição estrutural regular/ruim**;
- c. Critério 3: deflexão de projeto (deflexão média do segmento) é maior do que a deflexão de 140×10^{-2} mm - **condição estrutural péssima**;

Critérios Funcionais

1. **IGGE**: 4 critérios, com conceitos variando de ótimo a péssimo, ou seja, denotando condição funcional do trecho;
2. **Presença de Afundamento**: 2 critérios, baseando-se na presença ou ausência deste defeito no trecho.

Soluções de Correções Aplicadas:

- **Reparo Localizado (RL)**: execução de remendos/tapa buracos localizados na camada superficial do pavimento com emprego de concreto asfáltico, visando a correção de patologias localizadas na espessura de 5,0 cm, indicado em percentual da área total do segmento;
- **Reparo Profundo (RP)**: execução de remendos profundos com reconstituição da camada de base e revestimento da estrutura de pavimento, com o objetivo de corrigir patologias localizadas mais graves com deficiência na camada de base, indicado em percentual da área total do segmento;
- **Tratamento Superficial Duplo (TSD)**: execução de camada de tratamento superficial com emulsão asfáltica em duas camadas, para a regularização e rejuvenescimento do revestimento superficial em toda a área do segmento indicado;
- **Reperfilagem (REP)**: execução de camada delgada de concreto asfáltico com aplicação de massa fina, para a correção de superfícies mais irregulares em segmentos de maiores concentração de defeitos e promover uma camada antirreflexão de trincas em toda a área do segmento indicado;



- **Reciclagem de Base (RECICL):** execução de reciclagem da camada de base com incorporação do revestimento existente e adição de brita, com o objetivo de reestabelecer a capacidade estrutural do pavimento de segmentos críticos, executado em toda a área do trecho indicado.



Tabela 9 – Matriz Multicritério de Intervenção

Deflexão (Dadm = 90x0,01mm)	IGG						
	0 a 40	40 a 60		60 a 90		> 90	
	BOM e ÓTIMO	REGULAR		RUIM		PÉSSIMO	
		Presença de Afundamento (AF)					
		Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
D < Dadm	RL	RL + TSD	RL + RP + TSD	RL + TSD	RL + RP + TSD	RL + REP + TSD	RL + RP + REP + TSD
Dadm < D < 140x0,01mm	RL			RECICL + TSD			
D > 140x0,01mm	RL			RECICL + TSD			

Legenda das soluções de intervenção:

RL – Reparo Localizado

RP – Remendo Profundo

TSD – Tratamento Superficial Duplo

RECICL – Reciclagem de Base com Incorporação de Revestimento e Adição de Brita

REP – Reperfilagem (Massa Fina – Concreto Asfáltico)

Estimativas de Percentuais de Reparos:

IGG menor que 40: Reparo Localizado em 5% da área [RL(5%)];

IGG maior que 40 e menor que 60: Reparo Localizado em 10% da área [RL(10%)];

IGG maior que 60 e menor que 90: Reparo Localizado em 15% da área [RL(15%)];

IGG maior que 90: Reparo Localizado em 20% da área [RL(20%)];

Presença de AF com IGG menor que 60: Reparo Profundo em 5% da área [RP(5%)];

Presença de AF com IGG maior que 60 e menor que 90: Reparo Profundo em 8% da área [RP(8%)];

Presença de AF com IGG maior que 90: Reparo Profundo em 10% da área [RP(10%)];



6.3 Estimativas de Intervenção e Análise de Vida Remanescente

A tabela a seguir sintetiza as informações de diagnóstico e proposições de intervenções para trechos com subdivisões de em média 1 km de extensão, de maneira a possibilitar um fechamento de diagnóstico por segmento do trecho. Ressalta-se que os valores apresentados, são baseados na média dos valores individuais dentro do segmento de 1 km.

Atenção aos segmentos marcados em amarelo, pois apresentam vida remanescente estrutural inferior a 10 anos. Ressalta-se que mesmo o pavimento apresentando vida remanescente estrutural elevada, há possibilidade de a condição funcional estar ruim, bem como o contrário. Dessa forma, é importante no momento da realização do projeto executivo, considerar os dados estruturais e funcionais, como por exemplo, considerado na concepção da matriz.

Tabela 10 – Diagnóstico / Vida Remanescente / Solução

Diagnóstico e Intervenção do Pavimento										
Local:		SANTA MARIA DE JETIBÁ								
Trecho:		SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU								
Hodômetro (km)			Dmédia (10-2 mm)	Dadm (10-2 mm)	IGG Médio	AF Médio	Vida Remanescente (ano)	Solução Matriz	Conceito Funcional	Conceito Estrutural
Início	Fim	Extensão (km)								
0,0	1,0	1,0	127,31	90	134	40%	1	RECICLAGEM + TSD	PÉSSIMO	RUIM
1,0	2,0	1,0	85,84	90	134	40%	> 10 anos	RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD	PÉSSIMO	BOM
2,0	3,0	1,0	88,64	90	110	40%	> 10 anos	RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD	PÉSSIMO	BOM
3,0	4,0	1,0	86,41	90	134	40%	> 10 anos	RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD	PÉSSIMO	BOM
4,0	5,0	1,0	78,44	90	115	40%	> 10 anos	RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD	PÉSSIMO	BOM
5,0	6,0	1,0	74,63	90	58	40%	> 10 anos	RL(10%) + RP(5%) + TSD	REGULAR	BOM
6,0	7,0	1,0	77,00	90	50	40%	> 10 anos	RL(10%) + RP(5%) + TSD	REGULAR	BOM
7,0	8,0	1,0	104,85	90	13	0%	4	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
8,0	9,0	1,0	88,11	90	9	0%	> 10 anos	RL (5%)	ÓTIMO	BOM
9,0	10,0	1,0	100,46	90	10	0%	5	RL (5%) + TSD	ÓTIMO	REGULAR
10,0	11,0	1,0	53,04	90	43	0%	> 10 anos	RL(10%) + TSD	REGULAR	ÓTIMO
11,0	12,0	1,0	90,41	90	46	0%	> 10 anos	RL(10%) + TSD	REGULAR	REGULAR
12,0	13,0	1,0	92,43	90	70	20%	9	RL(15%) + RP(8%) + TSD	RUIM	REGULAR
13,0	14,0	1,0	55,20	90	115	20%	> 10 anos	RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD	PÉSSIMO	ÓTIMO
14,0	15,0	1,0	59,80	90	41	0%	> 10 anos	RL(10%) + TSD	REGULAR	ÓTIMO



Diagnóstico e Intervenção do Pavimento

Local: SANTA MARIA DE JETIBÁ
Trecho: SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU

Hodômetro (km)			Dmédia (10-2 mm)	Dadm (10-2 mm)	IGG Médio	AF Médio	Vida Remanescente (ano)	Solução Matriz	Conceito Funcional	Conceito Estrutural
Início	Fim	Extensão (km)								
15,0	16,3	1,3	70,71	90	48	0%	> 10 anos	RL(10%) + TSD	REGULAR	BOM

Legenda:

Dmédia: valor máximo entre a média das deflexões pontuais no sentido crescente e sentido decrescente no intervalo considerado.

IGG médio: valor médio de IGG no intervalo considerado.

AF médio: percentual médio da presença de afundamento no intervalo considerado.

Vida Remanescente (ano): período de vida remanescente calculado com base na Dmédia e na Tabela 8 – Correlação entre Ano e Deflexão do pavimento para o cálculo da vida útil remanescente



6.4 Estimativas Orçamentárias

Foi realizada estimativa orçamentária das intervenções de manutenção no pavimento, para fins de planejamento da SEAG (não apresentando caráter de projeto executivo, mas sim, caráter funcional para fins de planejamento do órgão), levando-se em consideração as seguintes premissas:

Preços Unitários:

- Base: SICRO
- Data-base: julho/22
- Estado: ES
- BDI: 26,63%
- Materiais Betuminosos: ANP
- Estimativas de DMT local: 5 km

Quantidade:

- Tipo de solução: Soluções da Matriz de Intervenção
- Largura média considerada: 7,0 m

Ressalta-se que caso não sejam elaborados projetos específicos de pavimentação para o trecho em questão, a SEAG deve manter as ações de conservação do trecho.

A seguir apresenta-se tabela resumo das quantidades estimadas e seu respectivo orçamento:



Tabela 11 – Estimativa de Orçamento



Item	Serviço	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Valor Total
4915632	Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra	m3	675,5	R\$ 1.014,97	R\$ 685.609,82
4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m3	952,0	R\$ 424,81	R\$ 404.420,53
4915621	Solo para base de remendo profundo	m3	761,6	R\$ 17,48	R\$ 13.313,74
4011484	Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	1400,0	R\$ 80,79	R\$ 113.111,23
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	7000,0	R\$ 0,53	R\$ 3.722,92
4011353	Pintura de ligação	m2	35000,0	R\$ 0,37	R\$ 12.852,95
4011463	Reperfilagem - Concreto asfáltico - areia e brita comerciais	t	2100,0	R\$ 252,71	R\$ 530.691,63
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	107100,0	R\$ 6,09	R\$ 651.793,23
	Aquisição de Material Betuminoso				
-	Cimento asfáltico CAP-50/70	t	236,5	R\$ 6.856,63	R\$ 1.621.482,19
-	Emulsão Asfáltica EAI	t	10,3	R\$ 5.053,35	R\$ 52.239,51
-	Emulsão asfáltica RR-1C	t	16,1	R\$ 5.104,36	R\$ 81.945,34
-	Emulsão asfáltica RR-2C	t	299,9	R\$ 5.735,72	R\$ 1.720.026,60
	Transporte de Material Betuminoso				
-	Cimento asfáltico CAP-50/70	t	236,5	R\$ 598,35	R\$ 141.499,54
-	Emulsão Asfáltica EAI	t	10,3	R\$ 598,35	R\$ 6.185,48
-	Emulsão asfáltica RR-1C	t	16,1	R\$ 598,35	R\$ 9.605,87
-	Emulsão asfáltica RR-2C	t	299,9	R\$ 598,35	R\$ 179.432,52
				Total	R\$ 6.227.933,11



6.5 Diagramas Unifilares - Resumo

UNIFILAR DO TRECHO - DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

LOCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁ
TRECHO: SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU

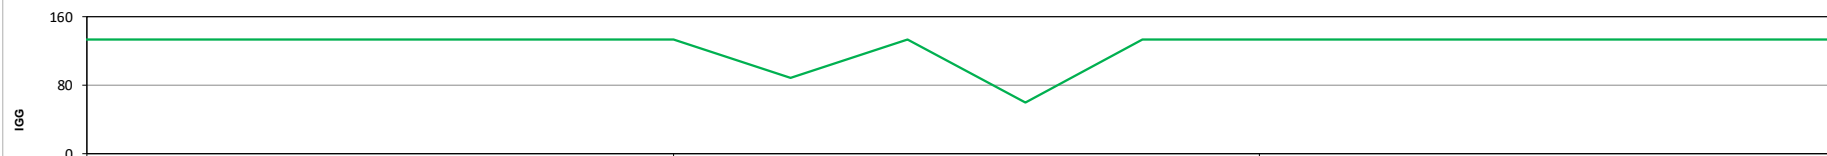
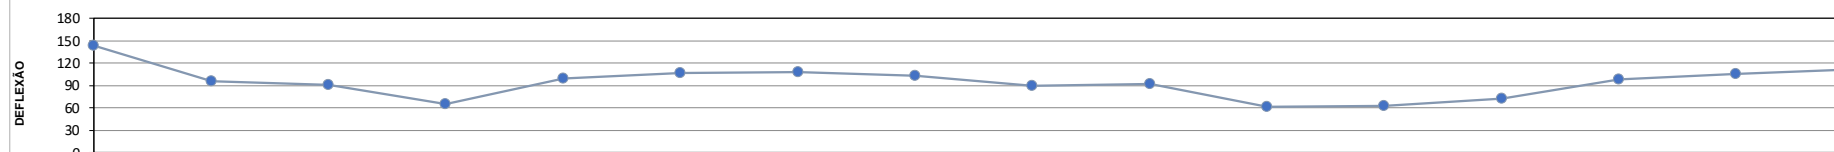


CLASSIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS	0+000					1+000					2+000					3+000				
	200	400	600	800		200	400	600	800		200	400	600	800		200	400	600	800	
Estrutural	REGULAR	RUIM	RUIM	RUIM	PÉSSIMO	REGULAR	REGULAR	BOM	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	REGULAR	BOM	BOM	BOM	REGULAR	REGULAR	REGULAR
Funcional	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	RUIM	PÉSSIMO	REGULAR	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO
SOLUÇÃO	RECICLAGEM + TSD					RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD					RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD					RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD				



UNIFILAR DO TRECHO - DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

LOCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁ
TRECHO: SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU

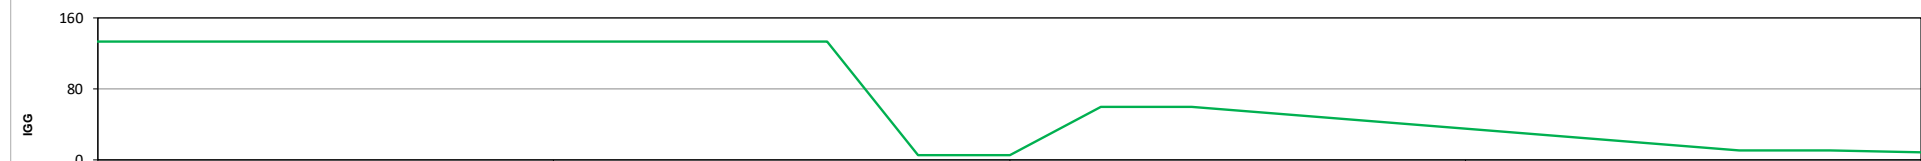
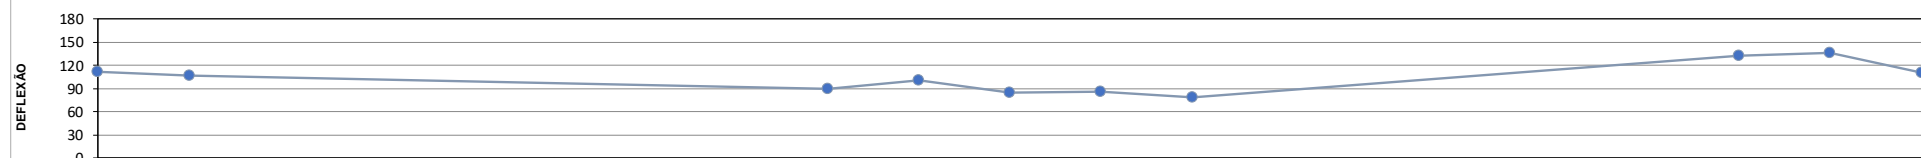


CLASSIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS	4+000				5+000				6+000				7+000			
	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800
Estrutural	REGULAR	REGULAR	BOM	BOM	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	REGULAR	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM	BOM
Funcional	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	REGULAR	RUIM	REGULAR	PÉSSIMO	BOM	BOM	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	ÓTIMO	ÓTIMO
SOLUÇÃO	RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD				RL(10%) + RP(5%) + TSD				RL(10%) + RP(5%) + TSD				RL (5%) + TSD			



UNIFILAR DO TRECHO - DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

LOCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁ
TRECHO: SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU

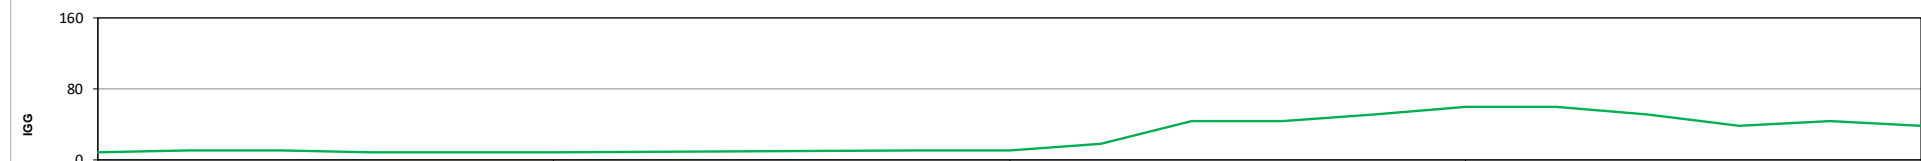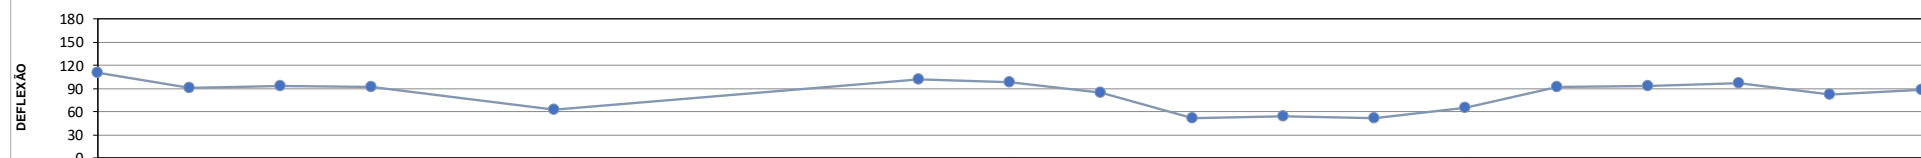

CLASSIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS	8+000				9+000				10+000				11+000							
	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800
	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	BOM
Estrutural																				
Funcional	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	REGULAR	BOM
SOLUÇÃO	RL (5%)				RL (5%) + TSD				RL(10%) + TSD				RL(10%) + TSD							



UNIFILAR DO TRECHO - DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES

LOCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁ
TRECHO: SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU



CLASSIF.: Km: 13,000




CLASSIF.: Km: 14,000



CLASSIF.: Km: 15,000



CLASSIF.: Km: 16,000

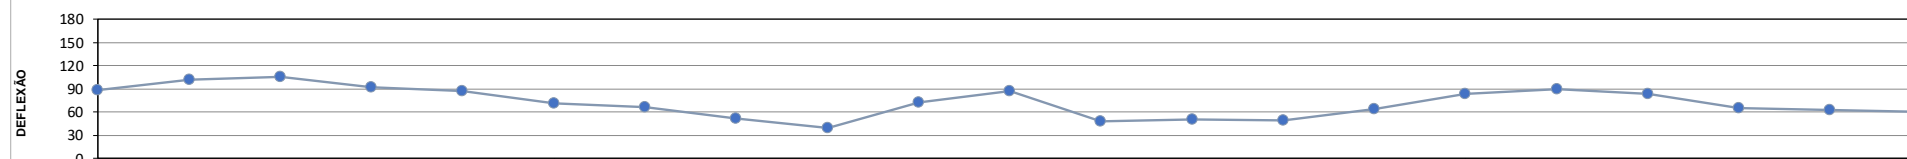

CLASSIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS	12+000				13+000				14+000				15+000			
	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800	200	400	600	800
Estrutural	REGULAR	REGULAR	REGULAR	BOM	BOM	BOM	ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	BOM	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	BOM	REGULAR
Funcional	REGULAR	REGULAR	REGULAR	RUIM	RUIM	RUIM	RUIM	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	PÉSSIMO	BOM	BOM	BOM	BOM	RUIM
SOLUÇÃO	RL(15%) + RP(8%) + TSD				RL(20%) + RP(10%) + REP + TSD				RL(10%) + TSD				RL(10%) + TSD			



7 ANEXOS



7.1 Anexo I - Levantamento Deflectométrico (FWD)

Avaliação de Condição Deflectométrica - FWD													
LOCAL		TRECHO				SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:	
SANTA MARIA DE JETIBÁ		CARAMURU > SÃO S. DE BAIXO				DECRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada	
INÍCIO		FIM				EQUIPAMENTO				RAIO DE APLICAÇÃO:			
km 16,260		km 0,060				Falling Weight Deflectometer				15 cm			
Ponto km	Força (Kgf)	Valores de Deflexão (x10 ⁻² mm)							Temperatura (°C)		Data	Observação	
		Df1 0	Df2 20	Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.			
16,260	4 050	88,4	32,1	20,6	13,2	9,7	6,4	4,9	29	41	16/10/22		
16,140	3 951	94,7	33,4	22,2	15,8	10,7	6,1	4,8	29	41	16/10/22		
16,020	3 973	83,8	37,8	25,6	16,1	11,8	8,1	5,6	29	41	16/10/22		
15,900	3 958	59,9	25,5	12,9	7,9	5,8	4,0	3,5	28	40	16/10/22		
15,780	3 958	48,9	21,6	12,9	9,2	7,4	5,2	4,5	28	40	16/10/22		
15,660	4 029	51,7	23,1	15,5	11,7	9,5	6,7	5,9	28	40	16/10/22		
15,540	4 001	49,7	22,8	15,6	12,3	9,9	7,0	6,3	28	40	16/10/22		
15,420	4 036	48,7	22,0	16,0	12,7	10,4	7,5	6,5	28	40	16/10/22		
15,300	4 036	71,5	31,1	17,5	13,9	9,2	6,5	5,5	28	40	16/10/22		
15,180	3 980	85,3	37,0	19,0	15,1	8,8	6,2	5,1	28	40	16/10/22		
15,060	3 951	95,2	40,9	20,1	15,9	8,8	6,3	4,9	28	40	16/10/22		
14,940	3 965	94,2	40,1	19,0	14,8	7,9	5,6	4,4	28	40	16/10/22	OAE (i) OAE (f)	
14,820	3 994	71,8	30,4	19,3	12,0	7,6	5,1	3,9	28	40	16/10/22		
14,700	3 994	64,4	27,8	21,0	11,4	7,9	5,4	4,0	28	40	16/10/22		
14,580	4 170	53,2	22,8	19,3	9,6	7,1	4,8	3,6	28	40	16/10/22		
14,460	4 036	46,5	20,1	19,2	8,7	6,8	4,6	3,4	28	34	16/10/22		
14,340	4 029	48,4	20,8	16,3	8,6	6,6	4,3	3,2	28	34	16/10/22		
14,220	4 100	51,8	22,1	15,5	8,9	6,9	4,3	3,3	28	34	16/10/22		
14,100	3 951	48,1	20,5	13,5	8,0	6,3	3,8	2,9	28	34	16/10/22		
13,980	4 022	49,4	21,0	12,7	7,9	6,1	3,8	2,9	28	38	16/10/22		
13,860	4 022	47,6	20,5	12,5	8,0	6,3	4,1	3,1	28	38	16/10/22		
13,740	3 944	44,6	19,1	11,9	7,8	6,0	4,1	3,0	28	38	16/10/22		
13,620	4 121	43,8	18,9	11,8	7,9	6,2	4,1	3,0	28	38	16/10/22		
13,500	4 036	38,1	16,2	10,3	7,0	5,5	3,7	2,7	28	37	16/10/22		
13,380	3 944	48,5	20,9	11,2	7,4	4,5	3,1	2,3	28	37	16/10/22		
13,260	3 987	55,7	24,1	12,1	8,0	4,3	2,9	2,3	28	37	16/10/22		
13,140	4 170	66,4	28,8	13,9	9,4	4,8	3,2	2,6	28	37	16/10/22		
13,020	4 008	66,3	28,2	13,5	9,0	4,3	2,8	2,3	28	41	16/10/22		
12,900	3 951	71,3	30,1	17,4	11,2	7,3	4,6	3,6	28	41	16/10/22		
12,780	4 121	85,0	35,7	21,5	13,5	9,8	6,2	4,7	28	41	16/10/22		
12,660	4 008	88,5	37,1	23,4	14,4	10,9	6,8	5,2	28	41	16/10/22		
12,540	3 902	92,1	38,6	24,4	15,3	11,7	7,4	5,6	29	41	16/10/22		
12,420	4 142	93,0	39,3	21,7	13,2	9,8	6,2	4,8	29	41	16/10/22		
12,300	4 128	105,9	45,3	23,1	14,0	10,1	6,5	5,0	29	41	16/10/22		
12,180	4 079	105,9	45,6	22,1	13,4	9,7	6,2	4,9	29	41	16/10/22		
12,060	3 916	97,8	41,6	19,9	12,1	8,3	5,6	4,3	29	44	16/10/22		
11,940	4 170	83,3	35,5	17,7	10,8	8,4	5,7	4,5	29	44	16/10/22		
11,820	4 170	78,6	33,1	17,7	10,7	8,8	6,1	4,8	29	44	16/10/22		
11,700	4 149	64,2	26,9	14,9	9,1	7,5	5,3	4,2	29	44	16/10/22		
11,580	3 895	60,9	25,9	14,4	8,8	7,6	5,3	4,3	29	40	16/10/22		
11,460	3 951	56,2	24,3	18,6	15,0	7,9	5,3	4,2	29	40	16/10/22		
11,340	4 100	61,6	26,9	23,7	21,0	9,3	6,3	4,9	29	40	16/10/22		
11,220	4 050	60,8	26,1	24,7	22,2	9,4	6,3	4,8	29	40	16/10/22		
11,100	4 057	60,1	26,4	25,7	23,9	9,5	6,4	4,8	29	39	16/10/22		
10,980	4 064	51,6	22,1	19,1	16,2	8,2	5,8	4,5	29	39	16/10/22		
10,860	4 050	45,0	18,8	14,7	11,5	7,1	5,0	4,0	29	39	16/10/22		
10,740	4 001	45,3	18,6	13,9	10,3	7,3	5,2	4,2	29	39	16/10/22		
10,620	4 001	47,4	19,2	13,2	9,2	7,5	5,4	4,4	29	39	16/10/22		
10,500	3 987	53,8	21,9	12,8	9,3	6,5	4,7	3,7	29	39	16/10/22		
10,380	4 057	51,5	21,6	11,6	8,7	5,5	4,0	3,1	29	39	16/10/22		
10,260	4 008	53,1	22,2	11,7	8,8	5,2	3,8	3,0	29	39	16/10/22		
10,140	3 987	58,0	24,1	12,5	9,3	5,3	3,8	3,0	29	41	16/10/22		
10,020	4 128	71,7	31,7	16,7	11,3	4,9	3,3	2,8	29	41	16/10/22		
9,900	4 170	81,3	37,0	19,0	12,6	4,8	3,3	2,8	29	41	16/10/22		
9,780	4 043	99,6	45,0	23,1	15,0	5,5	3,8	3,2	29	41	16/10/22		
9,660	3 923	104,8	47,1	24,6	15,8	5,5	3,7	3,2	29	40	16/10/22		
9,540	4 036	106,2	51,4	29,2	19,7	9,6	6,4	5,2	29	40	16/10/22		
9,420	4 114	115,8	56,3	33,1	23,1	12,6	8,3	6,5	29	40	16/10/22		
9,300	4 163	105,4	50,8	30,6	21,9	12,2	8,0	6,2	29	40	16/10/22		
9,180	3 944	118,6	59,0	35,7	25,7	14,6	9,8	7,5	29	41	16/10/22		
9,060	4 156	72,0	35,6	21,5	15,5	9,6	6,8	5,4	29	41	16/10/22		
8,940	3 951	60,0	29,7	17,8	12,6	8,8	6,5	5,2	29	41	16/10/22		
8,820	4 170	45,9	22,0	13,4	9,4	7,0	5,3	4,4	29	41	16/10/22		
8,700	4 064	43,3	20,9	12,7	8,8	7,3	5,7	4,7	29	37	16/10/22		
8,580	4 086	47,2	20,7	12,6	8,2	6,6	4,9	3,9	29	37	16/10/22		
8,460	4 156	45,6	19,4	11,5	7,3	5,8	4,1	3,2	29	37	16/10/22		
8,340	4 064	48,8	20,0	12,1	7,6	5,9	4,0	3,2	29	37	16/10/22		
8,220	4 001	51,0	21,0	12,5	7,8	5,8	4,0	3,1	29	42	16/10/22		
8,100	4 128	66,4	28,2	15,4	8,7	6,7	5,3	4,4	29	42	16/10/22		
7,980	4 114	77,5	32,6	17,4	9,5	7,3	6,1	5,2	29	42	16/10/22		
7,860	4 086	87,2	36,6	19,2	10,4	8,1	6,8	5,8	29	42	16/10/22		
7,740	3 958	90,2	38,4	20,2	10,4	8,2	7,1	6,1	29	40	16/10/22	OAE (i) OAE (f)	
7,620	3 965	59,3	30,9	18,9	10,6	8,6	6,3	4,9	29	40	16/10/22		
7,500	4 156	52,4	31,7	21,5	12,6	10,3	6,8	5,1	29	40	16/10/22		
7,380	4 015	48,6	31,7	23,1	13,8	11,4	7,2	5,2	29	40	16/10/22		
7,260	3 987	35,9	26,6	20,1	12,2	10,2	6,2	4,4	28	40	16/10/22		



Avaliação de Condição Deflectométrica - FWD													
LOCAL		TRECHO				SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:	
SANTA MARIA DE JETIBÁ		CARAMURU > SÃO S. DE BAIXO				DECRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada	
INÍCIO		FIM				EQUIPAMENTO				RAIO DE APLICAÇÃO:			
km 16,260		km 0,060				Falling Weight Deflectometer				15 cm			
Ponto km	Força (Kgf)	Df1 0	Df2 20	Valores de Deflexão (x10 ⁻² mm)					Temperatura (°C)		Data	Observação	
				Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.			
7,140	3.958	63,0	32,5	18,6	13,1	10,0	7,0	5,5	28	40	16/10/22		
7,020	4.036	70,2	32,0	15,8	12,4	9,0	6,9	5,5	28	40	16/10/22		
6,900	4.022	83,5	36,7	16,8	13,8	9,9	7,7	6,4	28	40	16/10/22		
6,780	3.923	81,8	34,8	14,7	12,5	8,6	7,2	6,0	28	37	16/10/22		
6,660	3.965	58,5	25,9	13,9	11,7	7,9	6,0	4,9	28	37	16/10/22		
6,540	4.036	50,3	22,7	14,0	11,6	7,7	5,7	4,6	28	37	16/10/22		
6,420	3.987	51,4	23,7	15,2	13,0	8,4	6,0	5,0	28	37	16/10/22		
6,300	3.958	49,6	23,4	15,9	13,3	8,7	6,1	5,0	28	38	16/10/22		
6,180	3.980	45,5	21,7	14,2	11,8	7,8	5,4	4,2	28	38	16/10/22		
6,060	3.965	44,7	20,8	13,7	11,5	7,4	5,1	3,9	28	38	16/10/22		
5,940	4.128	38,5	18,0	11,5	9,8	6,2	4,3	3,3	28	38	16/10/22		
5,820	3.902	38,0	17,6	11,1	9,4	6,0	4,1	3,1	28	39	16/10/22		
5,700	4.142	37,5	16,7	10,5	9,3	6,1	4,5	3,5	28	39	16/10/22		
5,580	4.008	34,7	15,1	9,6	8,5	5,7	4,4	3,4	28	39	16/10/22		
5,460	4.036	35,4	15,2	9,5	8,7	5,8	4,6	3,6	28	39	16/10/22		
5,340	4.008	32,7	13,9	8,9	8,0	5,6	4,4	3,5	28	34	16/10/22		
5,220	4.156	38,6	16,1	10,4	8,2	6,0	4,2	3,0	28	34	16/10/22		
5,100	3.944	47,6	19,9	12,8	9,6	7,1	4,7	3,1	28	34	16/10/22		
4,980	4.086	51,0	21,7	13,9	10,2	7,7	5,0	3,2	28	34	16/10/22		
4,860	4.008	48,6	20,7	13,0	9,7	7,1	4,5	2,8	28	41	16/10/22		
4,740	4.149	46,7	19,9	11,1	8,5	5,6	3,6	2,7	28	41	16/10/22		
4,620	4.015	44,4	19,1	10,1	7,7	4,8	3,2	2,6	28	41	16/10/22		
4,500	4.043	44,3	18,6	9,7	7,5	4,4	3,0	2,6	28	41	16/10/22		
4,380	3.838	51,9	22,1	11,2	8,7	5,0	3,4	3,0	28	36	16/10/22		
4,260	4.022	81,7	37,3	21,0	15,6	10,1	6,7	5,1	28	36	16/10/22		
4,140	4.057	100,4	47,7	27,7	20,6	13,7	8,9	6,6	28	36	16/10/22		
4,020	4.043	94,3	44,2	26,7	19,5	13,0	8,6	6,2	28	36	16/10/22		
3,900	3.916	111,5	52,6	31,7	23,2	15,7	10,3	7,4	28	40	16/10/22		
3,780	4.001	109,3	49,3	27,9	19,0	13,1	8,8	6,2	28	40	16/10/22		
3,660	4.086	91,6	39,8	21,7	14,1	9,8	6,8	4,7	28	40	16/10/22		
3,540	3.994	98,1	40,4	22,3	14,0	9,6	6,9	4,7	28	40	16/10/22		
3,420	3.704	98,8	40,3	21,5	13,0	9,2	6,6	4,5	28	37	16/10/22		
3,300	4.043	68,9	31,0	17,7	11,2	8,1	5,4	3,8	28	37	16/10/22		
3,180	3.958	56,0	27,9	16,6	10,5	7,6	4,8	3,6	28	37	16/10/22		
3,060	4.086	57,1	30,5	18,5	11,9	8,7	5,4	4,0	28	37	16/10/22		
2,940	3.937	47,9	27,1	17,0	11,1	8,0	4,9	3,6	28	31	16/10/22		
2,820	3.980	75,0	35,7	20,5	12,1	8,2	5,0	3,7	28	31	16/10/22		
2,700	4.128	92,2	41,2	22,8	12,7	8,5	5,1	3,9	28	31	16/10/22		
2,580	3.958	88,9	39,0	21,2	11,6	7,6	4,7	3,5	28	31	16/10/22		
2,460	3.937	91,0	38,4	21,0	11,3	7,1	4,4	3,3	28	37	16/10/22		
2,340	4.093	99,2	46,1	26,2	13,4	7,8	5,0	3,9	28	37	16/10/22		
2,220	4.001	106,4	52,6	30,0	14,9	8,5	5,4	4,3	28	37	16/10/22		
2,100	4.142	108,5	55,2	31,6	15,3	8,7	5,5	4,4	28	37	16/10/22		
1,980	3.937	94,5	48,6	27,9	13,7	7,7	4,8	3,9	28	38	16/10/22		
1,860	4.170	74,0	38,2	23,9	13,8	8,9	5,8	4,4	28	38	16/10/22		
1,740	4.107	64,5	34,1	22,3	14,2	9,8	6,4	4,6	28	38	16/10/22		
1,620	3.994	62,7	33,2	22,7	15,1	10,5	7,1	4,9	28	38	16/10/22		
1,500	3.951	64,7	33,7	23,5	16,4	11,8	7,9	5,5	27	33	16/10/22		
1,380	4.022	83,2	38,0	25,0	16,6	12,2	8,5	6,3	27	33	16/10/22		
1,260	3.951	98,2	41,8	27,3	17,9	13,1	9,3	7,2	27	33	16/10/22		
1,140	4.086	96,8	40,7	25,9	16,6	12,4	8,8	7,0	27	33	16/10/22		
1,020	4.015	95,3	38,7	25,1	15,6	11,7	8,3	6,7	27	39	16/10/22		
0,900	3.973	88,9	45,0	27,9	15,5	9,4	4,8	3,5	27	39	16/10/22		
0,780	3.994	100,3	54,8	34,0	17,7	9,8	3,8	2,4	27	39	16/10/22		
0,660	4.170	109,3	62,2	38,6	20,0	10,4	3,4	1,9	27	39	16/10/22		
0,540	3.973	100,3	60,4	36,8	18,6	9,1	2,4	1,1	27	37	16/10/22		
0,420	3.987	84,1	52,1	33,9	19,7	12,1	5,8	3,6	27	37	16/10/22		
0,300	4.043	66,3	43,1	28,9	18,4	12,0	6,6	4,2	27	37	16/10/22		
0,180	4.008	62,4	40,8	28,5	18,8	12,7	7,4	4,8	27	37	16/10/22		
0,060	3.888	66,3	43,7	31,7	21,2	15,1	9,0	6,0	27	41	16/10/22		



LOCAL		TRECHO				SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:	
SANTA MARIA DE JETIBÁ		SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU				CRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada	
INÍCIO		FIM				EQUIPAMENTO				RAIO DE APLICAÇÃO:			
km 0,000		km 16,210				Falling Weight Deflectometer				15 cm			
Ponto km	Força (KgF)	Valores de Deflexão (x10 ⁻² mm)							Temperatura (°C)		Data	Observação	
		Df1 0	Df2 20	Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.			
0,000	6.461	96,6	58,3	39,0	23,6	12,3	6,0	3,9	29	49	16/10/22		
0,120	4.114	120,5	64,0	40,9	27,7	14,2	6,8	4,5	29	49	16/10/22		
0,240	4.093	125,5	61,8	39,0	27,6	14,0	6,7	4,5	29	49	16/10/22		
0,360	4.114	129,3	62,5	38,7	28,1	14,5	6,8	4,5	29	49	16/10/22		
0,480	6.666	120,7	56,0	34,8	25,3	13,3	6,3	4,2	29	37	16/10/22		
0,600	4.029	124,2	65,7	43,9	34,3	19,8	11,2	7,5	29	37	16/10/22		
0,720	4.086	143,1	81,4	55,8	44,7	26,5	15,8	10,5	29	37	16/10/22		
0,840	4.036	144,9	85,0	57,7	46,2	28,0	17,3	11,5	29	37	16/10/22		
0,960	4.178	141,0	85,2	58,5	46,9	28,4	17,7	12,0	29	48	16/10/22		
1,080	4.043	95,8	57,0	39,2	29,9	19,5	12,6	8,5	29	48	16/10/22		
1,200	3.958	78,2	46,3	32,0	23,6	16,0	10,6	7,3	29	48	16/10/22		
1,320	4.072	68,4	39,1	27,7	20,1	13,9	9,5	6,6	29	48	16/10/22		
1,440	5.634	54,6	31,2	22,4	15,4	11,5	8,0	5,6	29	33	16/10/22		
1,560	4.072	76,8	38,2	23,7	16,4	9,4	5,9	4,1	29	33	16/10/22		
1,680	4.121	99,2	47,3	27,7	19,5	9,5	5,5	3,9	29	33	16/10/22		
1,800	4.142	97,9	46,9	26,1	18,6	8,6	4,8	3,4	29	33	16/10/22		
1,920	4.284	115,8	53,7	29,6	21,0	9,3	4,9	3,4	29	46	16/10/22		
2,040	4.064	88,6	39,6	22,9	16,9	8,9	4,9	3,5	29	46	16/10/22		
2,160	3.987	68,0	29,8	18,0	13,8	8,0	4,6	3,3	29	46	16/10/22		
2,280	4.121	56,4	24,6	15,4	11,8	7,4	4,4	3,1	29	46	16/10/22		
2,400	6.164	54,5	23,2	15,4	11,8	8,0	4,8	3,4	29	40	16/10/22		
2,520	3.973	55,4	24,6	17,3	13,5	11,2	4,1	3,5	29	40	16/10/22		
2,640	4.079	55,3	25,6	18,3	14,4	12,7	3,8	3,5	29	40	16/10/22		
2,760	4.064	54,6	25,3	18,0	14,6	13,0	3,6	3,5	29	40	16/10/22		
2,880	4.072	59,7	27,6	20,0	16,4	15,0	8,9	3,8	29	31	16/10/22		
3,000	3.987	60,3	29,2	15,8	12,3	10,4	3,9	3,2	29	31	16/10/22		
3,120	4.057	65,8	33,2	15,1	11,3	9,3	4,3	3,3	29	31	16/10/22		
3,240	4.036	75,4	37,3	15,9	11,6	9,3	4,9	3,6	29	31	16/10/22		
3,360	8.850	68,7	34,6	13,9	9,6	7,4	4,6	3,1	30	35	16/10/22		
3,480	3.980	81,7	41,2	18,5	12,1	6,4	4,0	2,7	30	35	16/10/22		
3,600	4.135	98,0	49,5	23,1	14,4	6,6	4,1	2,8	30	35	16/10/22		
3,720	4.008	112,8	55,9	26,2	16,6	7,0	4,3	2,9	30	35	16/10/22		
3,840	4.340	105,0	53,1	25,0	15,7	6,1	3,8	2,6	29	42	16/10/22		
3,960	4.128	108,9	53,5	26,4	18,7	10,4	6,8	4,9	29	42	16/10/22		
4,080	3.994	107,0	52,2	26,4	20,0	12,4	8,2	6,1	29	42	16/10/22		
4,200	4.043	91,2	44,3	23,2	17,8	11,7	7,7	5,8	29	42	16/10/22		
4,320	4.135	91,1	44,1	23,0	18,7	12,7	8,5	6,4	29	38	16/10/22		
4,440	4.100	84,7	34,5	18,2	14,4	10,5	7,2	5,3	29	38	16/10/22		
4,560	4.072	73,7	26,6	14,3	10,9	8,3	5,9	4,3	29	38	16/10/22		
4,680	3.980	65,5	22,5	12,0	8,9	6,9	5,2	3,6	29	38	16/10/22		
4,800	4.298	62,8	19,8	10,7	7,8	6,3	4,8	3,3	29	45	16/10/22		
4,920	4.142	51,5	15,5	9,7	7,3	6,0	4,3	3,1	29	45	16/10/22		
5,040	4.015	44,6	13,4	9,1	7,0	5,6	3,9	3,0	29	45	16/10/22		
5,160	3.987	42,7	12,8	9,0	7,0	5,7	3,8	3,0	29	45	16/10/22		
5,280	4.383	43,4	12,8	9,6	7,5	6,1	4,0	3,2	29	44	16/10/22		
5,400	4.135	78,9	34,9	20,9	13,0	9,5	6,1	4,3	29	44	16/10/22		
5,520	4.022	100,2	48,1	27,6	16,6	11,5	7,4	5,0	29	44	16/10/22		
5,640	4.093	93,9	46,4	26,2	15,5	10,7	6,8	4,6	29	44	16/10/22		
5,760	4.128	108,4	55,0	30,6	17,8	12,3	7,8	5,1	29	38	16/10/22		
5,880	3.958	84,9	46,4	27,8	16,1	12,7	8,3	5,9	29	38	16/10/22		
6,000	4.135	83,9	48,7	30,0	17,4	14,9	9,7	7,1	29	38	16/10/22		
6,120	4.064	89,1	53,8	33,6	19,5	16,8	11,2	8,3	29	38	16/10/22		
6,240	6.941	78,1	48,1	31,1	18,0	16,0	10,6	7,8	29	40	16/10/22	OAE (I) OAE (F)	
6,360	4.100	79,5	36,6	21,8	12,8	11,0	7,6	5,8	29	40	16/10/22		
6,480	4.022	71,4	27,7	15,3	9,3	7,6	5,5	4,3	29	40	16/10/22		
6,600	4.107	72,2	24,4	12,9	8,0	6,3	4,8	3,8	29	40	16/10/22		
6,720	5.224	80,8	24,3	12,5	7,6	5,9	4,8	3,8	29	46	16/10/22		
6,840	4.135	69,6	33,1	22,4	15,4	10,4	6,6	5,1	29	46	16/10/22		
6,960	4.156	68,4	39,2	28,5	20,7	13,3	8,0	6,2	29	46	16/10/22		
7,080	4.170	63,1	39,8	29,7	21,5	13,6	8,3	6,3	29	46	16/10/22		
7,200	5.082	65,8	44,6	34,1	25,1	15,7	9,2	7,0	29	49	16/10/22		
7,320	4.170	89,0	47,8	24,1	17,4	9,7	5,9	4,4	29	49	16/10/22		
7,440	4.029	121,6	59,7	23,8	16,8	8,6	5,3	4,0	29	49	16/10/22		
7,560	4.100	143,1	66,8	24,0	17,1	8,1	5,1	4,0	29	49	16/10/22		
7,680	10.080	136,3	61,8	19,5	13,7	5,9	4,0	3,1	29	44	16/10/22		
7,800	4.029	117,9	50,6	16,3	11,2	4,7	3,1	2,5	29	44	16/10/22		
7,920	4.050	102,0	41,8	13,6	9,1	3,9	2,5	2,1	29	44	16/10/22		
8,040	4.079	95,0	39,0	12,4	8,3	3,6	2,2	1,9	29	44	16/10/22		
8,160	6.821	86,2	34,6	11,2	7,3	3,1	1,9	1,7	29	43	16/10/22		
8,280	3.958	93,6	48,6	25,2	15,3	10,2	6,8	5,1	29	43	16/10/22		
8,400	3.958	94,1	53,1	30,4	18,3	13,2	8,7	6,4	29	43	16/10/22		
8,520	4.163	89,5	52,4	32,4	19,0	13,8	9,2	6,7	29	43	16/10/22		
8,640	3.909	106,8	64,5	40,8	24,0	17,8	11,9	8,7	29	47	16/10/22		
8,760	3.994	76,8	41,0	25,1	15,2	10,7	7,1	5,2	29	47	16/10/22		
8,880	4.142	62,9	30,2	17,6	11,0	7,4	4,9	3,7	29	47	16/10/22		
9,000	4.107	58,8	26,5	14,7	9,5	6,2	4,0	3,0	29	47	16/10/22		
9,120	2.135	58,4	24,5	13,1	8,6	5,3	3,4	2,6	30	39	16/10/22		



Avaliação de Condição Deflectométrica - FWD													
LOCAL		TRECHO				SENTIDO		PISTA		FAIXA		REVESTIMENTO:	
SANTA MARIA DE JETIBÁ		SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU				CRESCENTE		SIMPLES		1		Pavimentada	
INÍCIO		FIM				EQUIPAMENTO					RAIO DE APLICAÇÃO:		
km 0,000		km 16,210				Falling Weight Deflectometer					15 cm		
Ponto km	Força (Kgf)	Valores de Deflexão (x10 ⁻² mm)							Temperatura (°C)		Data	Observação	
		Df1 0	Df2 20	Df3 30	Df4 45	Df5 60	Df6 90	Df7 120	Ar	Pav.			
9,240	4.043	67,9	32,0	21,5	13,9	5,7	3,8	3,0	30	39	16/10/22		
9,360	4.064	67,6	32,7	23,7	15,4	5,5	3,7	2,9	30	39	16/10/22		
9,480	4.121	70,3	34,1	25,5	16,7	5,4	3,8	3,0	30	39	16/10/22		
9,600	3.958	77,4	38,3	29,4	19,3	5,8	4,1	3,2	30	41	16/10/22		
9,720	4.043	87,0	44,3	28,0	18,4	6,6	5,0	4,1	30	41	16/10/22		
9,840	4.170	96,5	48,3	28,3	18,4	7,3	5,7	4,7	30	41	16/10/22		
9,960	4.057	99,9	50,1	27,6	18,4	7,5	6,0	5,0	30	41	16/10/22		
10,080	3.980	85,3	42,9	22,0	14,4	6,3	5,1	4,4	30	43	16/10/22		
10,200	4.015	59,6	29,4	16,1	11,2	5,9	4,6	4,0	30	43	16/10/22		
10,320	3.994	41,3	19,0	11,4	8,5	5,1	3,8	3,4	30	43	16/10/22		
10,440	4.156	35,0	15,1	9,9	7,7	5,0	3,8	3,4	30	43	16/10/22		
10,560	4.050	22,2	9,0	6,5	5,6	4,2	3,1	2,8	30	41	16/10/22		
10,680	4.008	51,4	23,3	13,6	10,4	6,4	4,4	3,7	30	41	16/10/22		
10,800	4.001	63,7	29,4	16,5	12,6	7,3	4,9	4,0	30	41	16/10/22		
10,920	4.170	65,8	30,5	17,2	13,2	7,5	4,9	4,0	30	41	16/10/22		
11,040	3.987	87,3	40,7	23,1	17,0	9,5	6,3	5,1	30	37	16/10/22		
11,160	4.086	96,6	42,6	22,0	15,3	9,2	6,1	4,8	30	37	16/10/22		
11,280	4.128	93,4	39,3	19,8	13,3	8,3	5,3	4,2	30	37	16/10/22		
11,400	3.944	102,9	41,8	20,6	13,4	8,6	5,6	4,4	30	37	16/10/22		
11,520	3.895	90,1	36,8	17,3	11,1	7,3	4,7	3,6	30	41	16/10/22		
11,640	4.050	80,3	32,5	15,8	10,4	6,9	4,6	3,7	30	41	16/10/22		
11,760	4.029	83,8	33,8	17,3	11,4	7,7	5,2	4,1	30	41	16/10/22		
11,880	3.944	88,9	36,8	18,9	12,4	8,4	5,8	4,6	30	41	16/10/22		
12,000	4.008	80,9	33,1	17,1	11,4	7,7	5,4	4,3	30	35	16/10/22		
12,120	4.064	71,0	29,8	17,2	11,9	8,2	5,6	4,5	30	35	16/10/22		
12,240	3.987	65,6	28,8	17,1	11,9	8,6	5,7	4,5	30	35	16/10/22		
12,360	3.980	63,0	28,4	17,0	12,1	8,9	5,8	4,6	30	35	16/10/22		
12,480	3.980	67,0	30,3	18,7	13,5	9,7	6,6	5,0	30	44	16/10/22		
12,600	4.100	63,7	31,6	18,7	13,9	8,6	5,8	4,6	30	44	16/10/22		
12,720	4.128	63,4	33,3	19,1	14,4	8,3	5,5	4,4	30	44	16/10/22		
12,840	4.086	61,4	32,7	19,1	14,4	7,9	5,3	4,2	30	44	16/10/22		
12,960	3.994	63,1	34,9	19,8	15,2	8,1	5,4	4,3	30	44	16/10/22		
13,080	4.100	45,4	28,5	19,4	15,5	9,0	5,8	3,9	30	44	16/10/22		
13,200	4.015	36,2	24,9	19,0	15,2	9,3	6,0	3,7	30	44	16/10/22		
13,320	4.001	33,5	25,6	20,0	16,4	10,4	6,5	3,9	30	44	16/10/22		
13,440	4.057	24,2	20,4	17,1	14,4	9,1	5,8	3,2	30	43	16/10/22	OAE (i) OAE (f)	
13,560	4.142	55,2	27,1	18,0	14,1	8,4	5,3	3,5	30	43	16/10/22		
13,680	4.170	72,4	30,9	18,7	14,7	8,3	5,2	3,7	30	43	16/10/22		
13,800	3.965	85,1	35,5	20,4	15,9	8,7	5,5	4,0	30	43	16/10/22		
13,920	3.987	89,6	36,0	20,1	15,3	8,3	5,3	4,0	30	43	16/10/22		
14,040	3.973	55,0	23,0	13,8	11,1	6,6	4,3	3,5	30	43	16/10/22		
14,160	4.079	39,2	17,3	10,8	9,1	5,8	3,8	3,3	30	43	16/10/22		
14,280	3.980	32,0	14,5	9,3	8,0	5,5	3,5	3,1	30	43	16/10/22		
14,400	3.987	31,2	14,6	9,9	8,6	6,1	4,0	3,6	30	40	16/10/22		
14,520	4.100	42,9	21,8	12,0	9,1	6,9	4,7	3,8	30	40	16/10/22		
14,640	4.022	49,1	25,2	12,9	9,5	7,5	5,1	4,0	30	40	16/10/22		
14,760	4.093	61,1	31,5	15,5	11,4	8,9	6,1	4,9	30	40	16/10/22		
14,880	3.994	65,1	34,3	16,7	12,1	9,5	6,6	5,1	30	44	16/10/22		
15,000	4.135	66,3	35,6	18,9	12,2	9,2	7,0	5,6	30	44	16/10/22		
15,120	4.170	75,8	39,8	22,1	13,4	10,1	8,0	6,6	30	44	16/10/22		
15,240	3.980	82,2	43,6	24,7	14,4	10,8	8,6	7,2	30	44	16/10/22		
15,360	3.895	85,4	44,9	25,8	15,1	11,2	9,1	7,7	30	40	16/10/22		
15,480	4.015	65,0	31,3	22,5	16,8	7,8	5,9	4,9	30	40	16/10/22		
15,600	4.100	66,5	30,5	24,8	20,7	7,6	5,3	4,3	30	40	16/10/22		
15,720	4.022	57,9	26,6	22,6	20,0	6,6	4,4	3,6	30	40	16/10/22		
15,840	3.987	59,3	26,2	24,3	22,3	6,4	4,2	3,3	30	41	16/10/22		
15,960	3.994	58,1	26,3	19,5	16,6	6,9	4,6	3,5	30	41	16/10/22		
16,080	4.086	66,0	29,6	19,5	15,6	8,3	5,3	4,1	30	41	16/10/22		
16,200	4.121	68,6	31,9	19,9	15,1	8,8	5,8	4,4	30	41	16/10/22		
16,210	3.958	71,3	33,0	19,5	14,7	9,3	6,1	4,6	30	41	16/10/22	Fim H= 16,210 Não Pavimentado	




7.2 Anexo II - Levantamento Funcional

LEVANTAMENTO FUNCIONAL																						
Local:		SANTA MARIA DE JETIBÁ										Pista (Simples ou Dupla): Simples					Data: outubro-22					
Trecho:		SÃO S. DE BAIXO > CARAMURU										Faixa: 1					Avaliador: Robson Souza					
Hodômetro (km)			Frequência de Defeitos (A, M ou B)							ICPF	Informações Complementares					Fotos	IGGE	IES			Observação	
			P	Trincas	R	AF	O	D	EX		E	REV	ESP (cm)	TR I	TR E			SEÇÃO	Valor	Cod.		Conceito
Início	Fim	Ext	FC 2	FC3																		
0,0	0,2	0,2	A	A	A		A				2,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	599-600	85	8	E	PÉSSIMO	24 K 323686 7781526
0,2	0,4	0,2	A	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
0,4	0,6	0,2	M	A	A		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	A	601-602	134	10	E	PÉSSIMO	
0,6	0,8	0,2	B	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		134	10	E	PÉSSIMO	
0,8	1,0	0,2	B	A	A		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	603-604	134	10	E	PÉSSIMO	
1,0	1,2	0,2	A	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
1,2	1,4	0,2	A	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
1,4	1,6	0,2	A	A	A		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	605-606	134	10	E	PÉSSIMO	
1,6	1,8	0,2	B	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	C		134	10	E	PÉSSIMO	
1,8	2,0	0,2	A	A	M		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	C	607-608	134	10	E	PÉSSIMO	
2,0	2,2	0,2	B	B	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	609-610	88	7	D	RUIM	
2,2	2,4	0,2	A	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		134	10	E	PÉSSIMO	
2,4	2,6	0,2	B	M	A		B	M			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	611-612	60	4	C	REGULAR	
2,6	2,8	0,2	A	A	A		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		134	10	E	PÉSSIMO	
2,8	3,0	0,2	B	A	A						3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	613-614	134	10	E	PÉSSIMO	
3,0	3,2	0,2	A	A	A		A				2,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
3,2	3,4	0,2	A	A	A		A				2,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
3,4	3,6	0,2	A	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	615-616	134	10	E	PÉSSIMO	
3,6	3,8	0,2	A	A	A		B	A			2,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
3,8	4,0	0,2	A	A	M		B	A		B	2,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	617-618	134	10	E	PÉSSIMO	
4,0	4,2	0,2	A	A	A			A		B	3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
4,2	4,4	0,2	A	A	A		B	A			2,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	619-620	134	10	E	PÉSSIMO	
4,4	4,6	0,2	A	A	A		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
4,6	4,8	0,2	A	A	A		A				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	621-622	134	10	E	PÉSSIMO	
4,8	5,0	0,2	B	B	M		M				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		38	3	C	REGULAR	
5,0	5,2	0,2	A	A	B		M				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	623-624	89	7	D	RUIM	
5,2	5,4	0,2	M	M	A		M	M		B	3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		60	4	C	REGULAR	
5,4	5,6	0,2	A	A	A		B	A			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		134	10	E	PÉSSIMO	
5,6	5,8	0,2					B				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		5	1	B	BOM	
5,8	6,0	0,2					B				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	627-628	5	1	B	BOM	
6,0	6,2	0,2	A	M	A		B	M			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		60	4	C	REGULAR	
6,2	6,4	0,2	A	M	M		M				3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	629-630	60	4	C	REGULAR	
6,4	6,6	0,2	A	M	M		B	M			3,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		60	4	C	REGULAR	
6,6	6,8	0,2	A	M	B		B				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	A		35	3	C	REGULAR	
6,8	7,0	0,2	A	M	B		B				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	A	631-634	35	3	C	REGULAR	
7,0	7,2	0,2	A	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	A		18	0	A	ÓTIMO	
7,2	7,4	0,2	A	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	A	635-636	18	0	A	ÓTIMO	
7,4	7,6	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	639-640	10	0	A	ÓTIMO	
7,6	7,8	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		10	0	A	ÓTIMO	
7,8	8,0	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	643-644	8	0	A	ÓTIMO	
8,0	8,2	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	A		10	0	A	ÓTIMO	
8,2	8,4	0,2	B	B		B	B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	645-646	10	0	A	ÓTIMO	
8,4	8,6	0,2	B				B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		8	0	A	ÓTIMO	
8,6	8,8	0,2	B				B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		8	0	A	ÓTIMO	
8,8	9,0	0,2	B				B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		8	0	A	ÓTIMO	
9,0	9,2	0,2	B				B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		8	0	A	ÓTIMO	
9,2	9,4	0,2	B	B		B	B				5,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	673-674	10	0	A	ÓTIMO	
9,4	9,6	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		10	0	A	ÓTIMO	
9,6	9,8	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		10	0	A	ÓTIMO	
9,8	10,0	0,2	B	B			B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		10	0	A	ÓTIMO	
10,0	10,2	0,2	M	B		A	B				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		18	0	A	ÓTIMO	
10,2	10,4	0,2	B	B		A	M				4,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	675-676	43	4	C	REGULAR	
10,4	10,6	0,2	B	A		A	M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		43	4	C	REGULAR	
10,6	10,8	0,2	B	M	B		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		52	4	C	REGULAR	
10,8	11,0	0,2	B	M	A		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	677-678	60	4	C	REGULAR	
11,0	11,2	0,2	B	M	A		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		60	4	C	REGULAR	
11,2	11,4	0,2	B	M	B		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		52	4	C	REGULAR	
11,4	11,6	0,2	M	B	B		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	679-680	38	2	B	BOM	
11,6	11,8	0,2		B	A		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		43	4	C	REGULAR	
11,8	12,0	0,2	M	B	M		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		38	2	B	BOM	
12,0	12,2	0,2		M	B		B	M			4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	681-682	52	4	C	REGULAR	
12,2	12,4	0,2	M	M	A		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		60	4	C	REGULAR	
12,4	12,6	0,2	M	M	A		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		60	4	C	REGULAR	
12,6	12,8	0,2	M	A	A		M				4,0	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC	683-684	89	7	D	RUIM	
12,8	13,0	0,2	A	A	A		M				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMC		89	7	D	RUIM	
13,0	13,2	0,2	M	A	A		B	M			3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		89	7	D	RUIM	
13,2	13,4	0,2	B	A	M		M				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		84	7	D	RUIM	
13,4	13,6	0,2	B	A	A		A				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	685-686	134	10	E	PÉSSIMO	
13,6	13,8	0,2	B	A	A		A				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		134	10	E	PÉSSIMO	
13,8	14,0	0,2	B	A	A		A				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		134	10	E	PÉSSIMO	
14,0	14,2	0,2	B	A	A		A				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA	687-688	134	10	E	PÉSSIMO	
14,2	14,4	0,2	B	B	A		B				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		18	1	B	BOM	
14,4	14,6	0,2	B	B	A		B				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		18	1	B	BOM	
14,6	14,8	0,2	B	B	A		B				3,5	TSS	2,5	0,0	0,0	SMA		18	1	B	BOM	
14,8	15,																					



7.3 Anexo III - Inventário Fotográfico



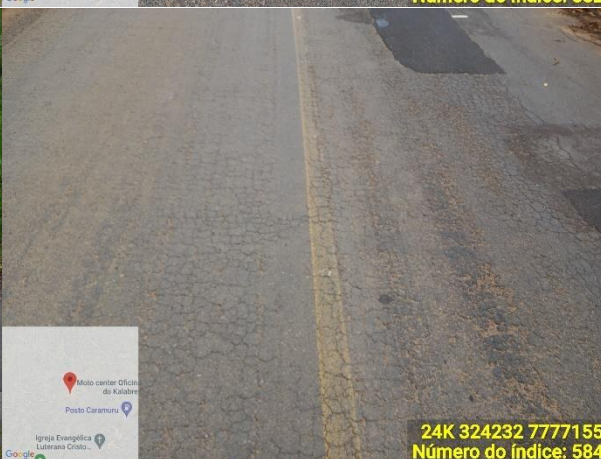





24K 323693 7781477
Número do índice: 599



24K 323697 7781451
Número do índice: 600



24K 323719 7780923
Número do índice: 601




24K 323710 7780936
Número do índice: 602



24K 323700 7780470
Número do índice: 603




24K 323699 7780457
Número do índice: 604

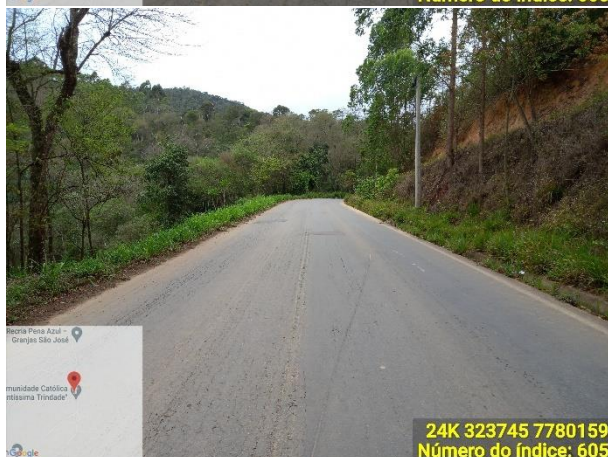

24K 323745 7780159
Número do índice: 605



24K 323680 7780047
Número do índice: 606

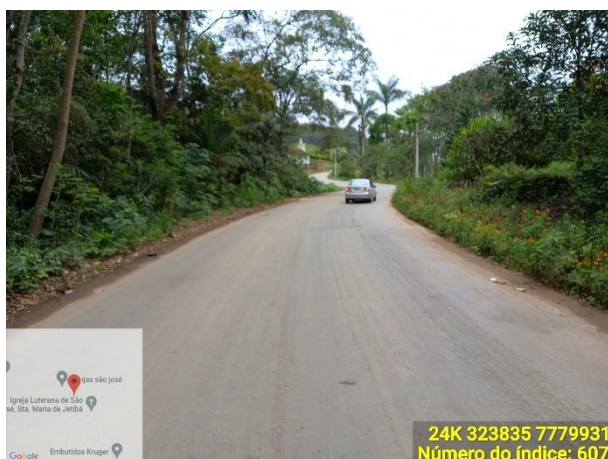

24K 323835 7779931
Número do índice: 607




24K 323814 7779941
Número do índice: 608



24K 323866 7779766
Número do índice: 609



24K 323856 7779770
Número do índice: 610

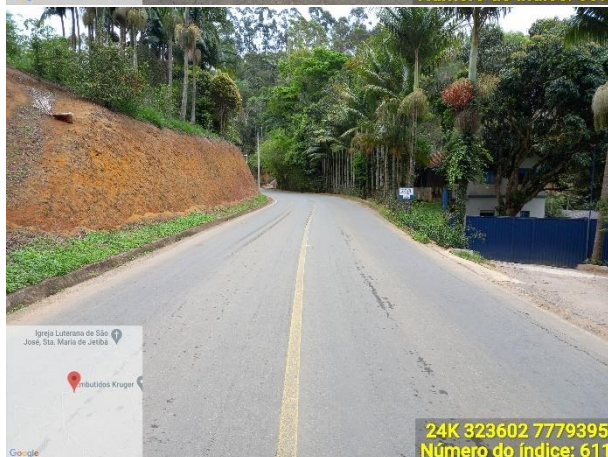

24K 323602 7779395
Número do índice: 611




24K 323599 7779394
Número do índice: 612





24K 323567 7779356
Número do índice: 613






24K 323535 7779358
Número do índice: 614

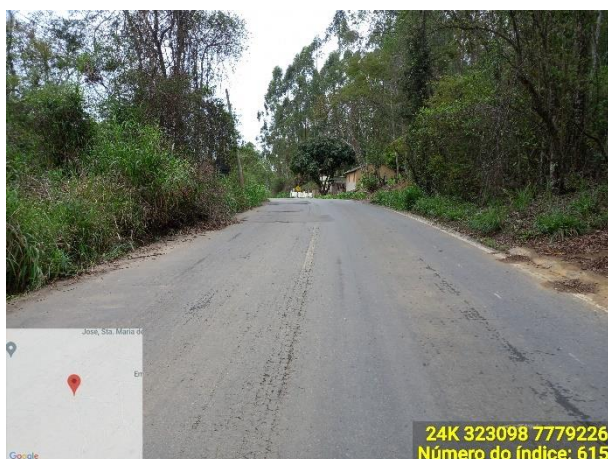

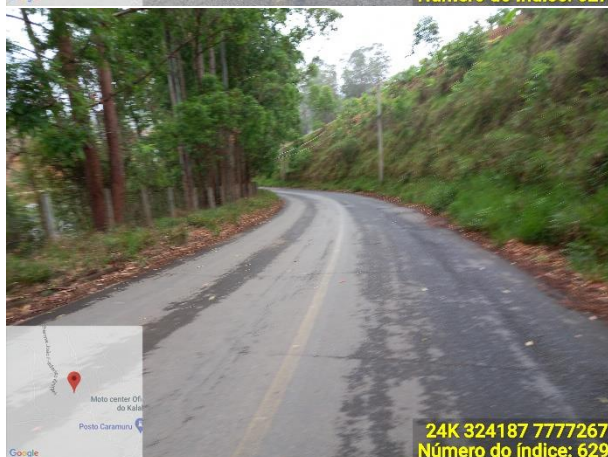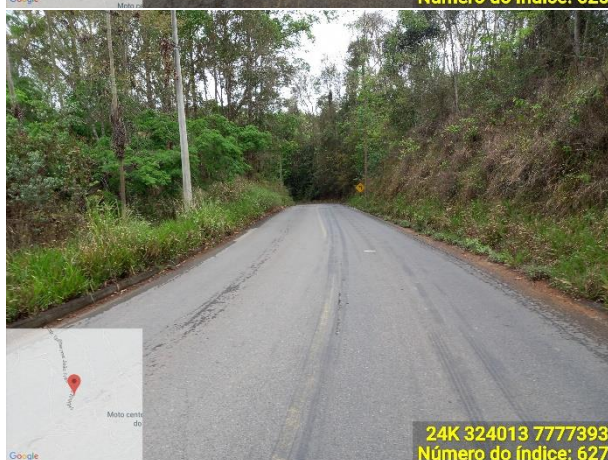



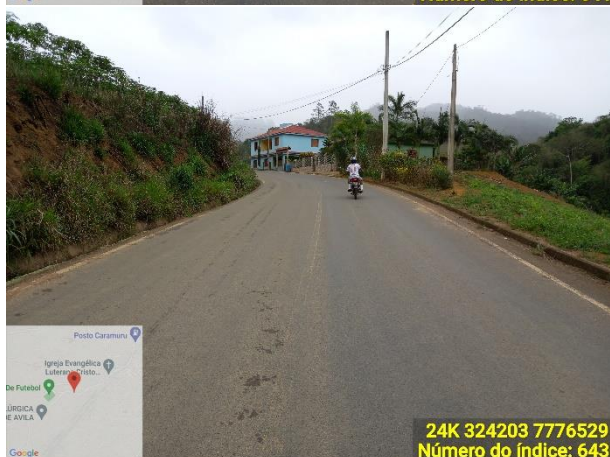

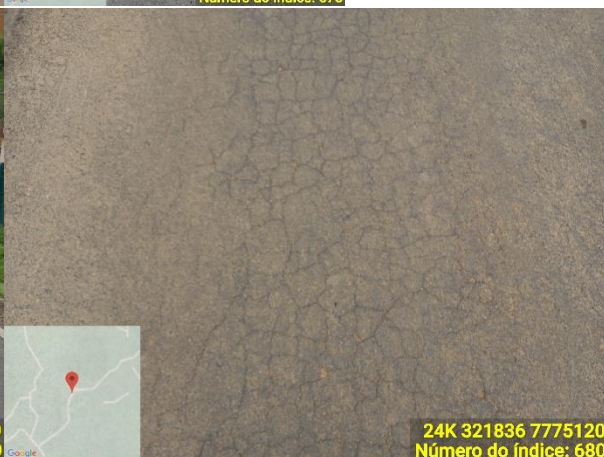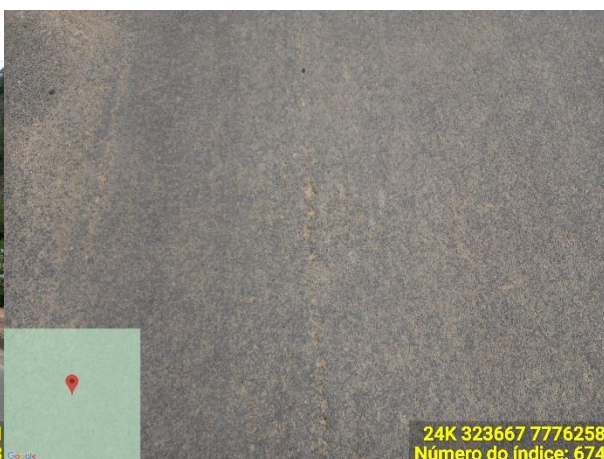



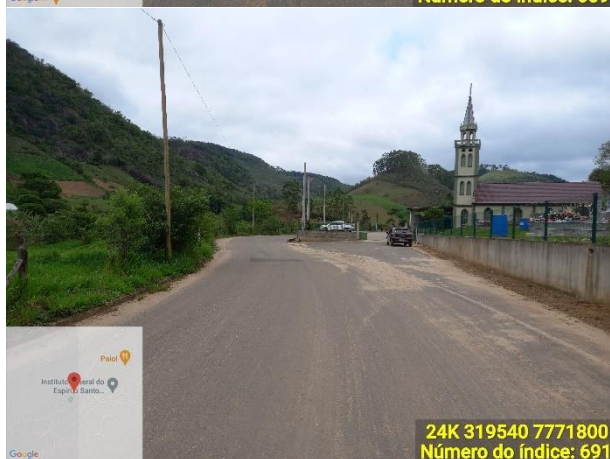




Tabela 12 – Correlação de Fotos e localização

Hodômetro (km)		Fotos (nº do Índice)
Início	Fim	
0,0	0,2	599-600
0,4	0,6	601-602
0,8	1,0	603-604
1,4	1,6	605-606
1,8	2,0	607-608
2,0	2,2	609-610
2,4	2,6	611-612
2,8	3,0	613-614
3,4	3,6	615-616
3,8	4,0	617-618
4,2	4,4	619-620
4,6	4,8	621-622
5,0	5,2	623-624
5,8	6,0	627-628
6,2	6,4	629-630
6,8	7,0	631-634
7,2	7,4	635-636
7,4	7,6	639-640
7,8	8,0	643-644
8,2	8,4	645-646
9,2	9,4	673-674
10,2	10,4	675-676



Hodômetro (km)		Fotos (nº do Índice)
Início	Fim	
10,8	11,0	677-678
11,4	11,6	679-680
12,0	12,2	681-682
12,6	12,8	683-684
13,4	13,6	685-686
14,0	14,2	687-688
14,8	15,0	689-690
15,8	16,0	691-692
16,0	16,2	693-694
16,2	16,3	695-697



8 TERMO DE ENCERRAMENTO

Este que se denomina **RDPA 026 – Relatório de Diagnóstico de Pavimento**, componente das “Atividades técnicas, com destaque para os serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Pavimentação, Conservação e Projetos das vias integrantes do Programa Caminhos do Campo”, apresenta o Diagnóstico de Pavimento referente ao trecho **São Sebastião de Baixo – Caramuru – Escola IFES, com extensão de 16,3 km, no município de Santa Maria de Jetibá, Região 02 – Central Serrana.**

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

Responsável pelo Diagnóstico Funcional
e Estrutural do Pavimento

Leonardo Preussler

CREA: SP-5062022199

Coordenador Geral

Ernesto Simões Preussler

CREA: RJ-38552